



Rapportage Visuele Inspectie na asbestverwijdering conform NEN 2990

RPS analyse bv

E analyse@RPS.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235710

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Bart Boon Sloopwerken
Barnseweg 124
3771 RP Barneveld

RPS Rapportnummer 15-143021_01
RPS Projectnummer 1508-2697
RPS Monsternummer 15-143021
Projectnr. opdrachtgever 2556
Adres Rijndijk 5 te Wijk bij Duurstede
Omschrijving Loopstal en deels ingestorte kapschuur.

Laborant	Jos van de Graaf	Datum rapportage	07-09-2015
Doelstelling	Visuele inspectie	Datum inspectie	31-08-2015
Aard sanering	Buitensanering, beperkt risico	Aanvang inspectie	8:00
SC-540 Bureau	Buro PEAR	Benodigde tijd in uren	1,5
Inventarisatierapport nr.	15-06-05	Uren buiten kantoor tijd	0
Werkplannummer	2556	Aantal kleefmonsters	0
Sloophmelding / omgevingsvergunning nr.	WABO2015143	Aantal materiaalmonsters	0
Grootte inspectiegebied	ca. 1180 m ²	Aantal grondmonsters	0
Inspectietijd (min)	30		

Bouwdeel	Aard verwijderd materiaal + Broncode	Soort asbest en percentage	Hecht-gebonden	Conform	Risicoklasse
Gordingen	Golfplaten (geschroefd) ca. 816m ² , Bron 1	Chrysotiel 10 - 15 %	Goed	Inventarisatierapport, werkplan en DTA	Risicoklasse 2.

Visuele beperkingen / uitsluitingen

Tussen naden en kieren van bouw- en constructiedelen bestaande uit ruwe muren, gaten in betonvloer, tussen/achter aftimmering, beugels en ligboxen is slechts een beperkte visuele inspectie mogelijk. In de mestput en melkhok is geen visuele inspectie mogelijk. Van zand en begroeiing is enkel de toplaag visueel geïnspecteerd.

Overige asbestverdachte of asbesthoudende materialen in en/of rondom het inspectiegebied

Ja, de restanten golfplaat op de toplaag in en rondom de kapschuur blijven aanwezig, het verontreinigde gebied blijft afgezet met asbestwaarschuwing linten.

Opmerkingen

De vuile ruimte van de decontaminatie-unit maakt deel uit van het inspectiegebied.

Conclusie

Op het moment van de eindcontrole kan geconcludeerd worden dat het omschreven inspectiegebied alsmede de achterblijvende toepassing(en) voldoen aan de eisen zoals gesteld in NEN 2990.

Meting uitgevoerd door:

Jos van de Graaf

Naam DTA:

Dhr. J. van Butselaar

RPS Projectnummer 1508-2697
RPS Monsternummer 15-143021

Randvoorwaarden	Resultaat
Is een deco-unit aanwezig?	Ja
Werkt de deco-unit naar behoren?	Ja
Is de DTA aanwezig?	Ja
Is het werkplan aanwezig?	Ja
Is het inventarisatierapport aanwezig?	Ja
Is de sloopmelding aanwezig?	Ja
Melding naar: CI / gemeente / SZW is geldig t/m	31-08-2015
Is het inspectiegebied goed verlicht?	Ja
Is er deugelijk klimmateriaal aanwezig?	Ja
Is het inspectiegebied vrij van losse producten?	Ja

Segment 1:
Loopstal - dak - links - achter (Rijndijk als ref. punt)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Golfplaten (Bron 1)	Niet van toepassing	In orde na schoonmaak	In orde na schoonmaak	De gordingen tevens zijn verwijderd.

overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking
Plafond (constructiedelen)	In orde bevonden na schoonmaak	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Direct in orde bevonden	Ligboxen
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	In orde bevonden na schoonmaak	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	In orde bevonden na schoonmaak	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

RPS Projectnummer 1508-2697
RPS Monsternummer 15-143021

Segment 2:
Loopstal - dak - links - achter (Rijndijk als ref. punt)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Golfplaten (Bron 1)	Niet van toepassing	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	De gordingen tevens zijn verwijderd.

overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking
Plafond (constructiedelen)	In orde bevonden na schoonmaak	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Direct in orde bevonden	Ligboxen
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	In orde bevonden na schoonmaak	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

RPS Projectnummer 1508-2697
RPS Monsternummer 15-143021

Segment 3:
Loopstal - dak - links - achter (Rijndijk als ref. punt)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Golfplaten (Bron 1)	Niet van toepassing	In orde na schoonmaak	In orde na schoonmaak	De gordingen tevens zijn verwijderd.

overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking
Plafond (constructiedelen)	In orde bevonden na schoonmaak	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Direct in orde bevonden	Ligboxen
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	In orde bevonden na schoonmaak	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

RPS Projectnummer 1508-2697
RPS Monsternummer 15-143021

Segment 4:
Loopstal - dak - links - achter (Rijndijk als ref. punt)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Golfplaten (Bron 1)	Niet van toepassing	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	De gordingen zijn tevens verwijderd.

overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking
Plafond (constructiedelen)	In orde bevonden na schoonmaak	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Direct in orde bevonden	Ligboxen
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	In orde bevonden na schoonmaak	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	In orde bevonden na schoonmaak	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

RPS Projectnummer 1508-2697
RPS Monsternummer 15-143021

Segment 5:
Loopstal - oppervlak - links (Rijndijk als ref. punt)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Golfplaten (Bron 1)	Niet van toepassing	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Geen.

overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	Geen.
Machines, installaties	Niet van toepassing	
Toplaag van zand en begroeiing	Direct in orde bevonden	Geen.
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Direct in orde bevonden	1x ladder, 1x dakladder.
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	


RPS Projectnummer 1508-2697
RPS Monsternummer 15-143021

Segment 6:
Loopstal - oppervlak - rechts (Rijndijk als ref. punt)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Golfplaten (Bron 1)	Niet van toepassing	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Geen.

overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	Geen.
Machines, installaties	Niet van toepassing	
Toplaag van zand en begroeiing	Direct in orde bevonden	Geen.
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Situatieschets

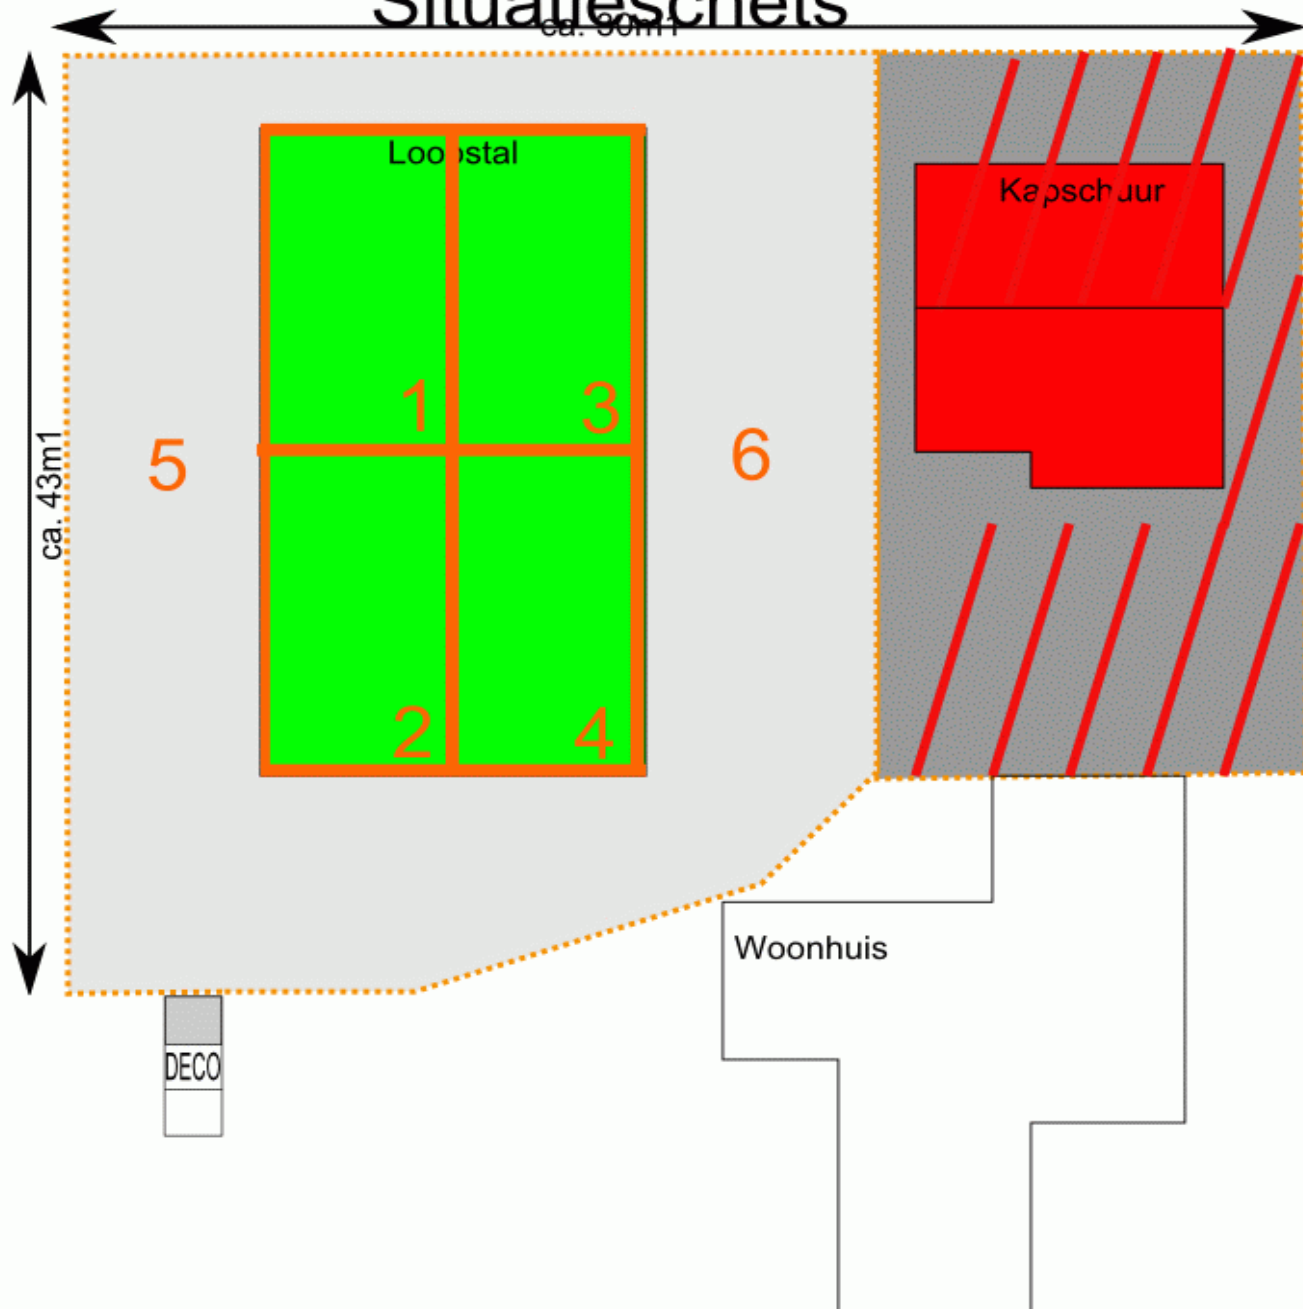

Rijndijk 5 te Wijk bij Duurstede

- | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|
| | Blijft binnen asbestwaarschuwing lint | | ca. 816m ² golfplaten verwijderd |
| | Containment / inspectiegebied | | Golfplaten blijven aanwezig |
| | Pompen | | Restanten golfplaat blijft aanwezig |
| | Kleefmonsters | | |
| | Grondmonsters | | |
| | Verpakt afval/- opslag | | |
| | Transitroute | | |
| | Afzetlint | | |

Projectnummer: 1508-2697
 Bijlage bij rapport: 15-143021
 Laborant: Jos van de Graaf
 Locatie: Rijndijk 5 te Wijk bij Duurstede

FOTOBLAD

Foto's bij monsternummer: 15-143021 -



foto 1: Opstelling decontaminatie-unit.



foto 2: Loopstal



foto 3: Loopstal - Golfplaten en gordingen verwijderd.



foto 4: Loopstal - Golfplaten en gordingen verwijderd.



foto 5: Loopstal - Golfplaten en gordingen verwijderd.



foto 6: Verontreinigd gebied (blijft binnen de A-linten).



foto 7: Restanten golfplaat blijven aanwezig.



foto 8: Verontreinigd gebied.

Projectnummer: 1508-2697

Bijlage bij rapport: 15-143021