

Inventarisatie van de bomen
Project: Sportlaan 125
DEN HAAG / april 2017

Opdrachtgever:

KAVEL Vastgoed
Dhr. F. van Wissen
Postbus 1927
2280 DX RIJSWIJK

Uitgevoerd door:

New York Boomadvies
Ing. E.J. Ros
Beëdigd taxateur van bomen
Beemsterboerweg 2
1738 JX WAARLAND
telefoon 0226 – 420200
fax 0226 – 420834
e-mail evertros@hetnet.nl

project 05145
april 2017

Inhoud

1	Inleiding	blz.	3
2	De Bomeninventarisatie		4

Bijlagen

1	Situatietekening met boomnummers
2	De bomeninventarisatielijst
3	Fotoblad
4	De foto's (52 st.; apart geleverd)

1 INLEIDING

De bomen binnen het project SPORTLAAN 125 in Den Haag zijn geïnventariseerd.

Het betreft de nummers 1 tm 52.

De bomen staan rond de kerk en op het perceel Sportlaan 125.

Van de individuele bomen zijn de groei- en vitaliteitskenmerken beschreven.

Ook de verplantbaarheid van de bomen is bepaald, op grond van visueel waarneembare kenmerken zoals soort, formaat, conditie, huidige staat en dergelijke.

LEESWIJZER

De bevindingen van de inventarisatie staan in hoofdstuk 2.

De nummering van de bomen staat op de plattegrond; bijlage 1.

De kenmerken van de individuele bomen staan in de bomen-inventarisatielijst, bijlage 2.

Bijlage 3 bevat enkele foto's van de bomen.

Van alle bomen is een foto gemaakt; de 52 foto's vormen bijlage 4. Deze is apart geleverd.

2 DE BOMENINVENTARISATIE

De nrs. 1 tm 13, 24 en 42 tm 44

Dit zijn (flinke) halfwas bomen die aan de rand van het perceel, langs het hek of langs de muur, staan. Het betreft esdoorns, lindes, essen, platanen, berken en een meelbes.

De groei en conditie van de bomen redelijk, uitgezonderd die van de essen 10 en 11; deze ondervinden lichtconcurrentie van de naburige grote bomen 9 en 12; de conditie van de essen is beoordeeld als zeer matig.

De platanen 12, 13 en 24 (langs de muur aan de Sijzenlaanzijde) hebben kronen met een diameter van 10-12 m; ze strekken zich uit tot ca. 6 m. richting de kerk (aandachtspunt bij (bouw)werkzaamheden).

De nrs. 14 tm 41 en 46 tm 52.

Deze staan in plantsoen- of heestervakken rond de kerk. Ze zijn van de soorten meidoorn, den, berk, zwarte els, valse Christusdoorn, cipres, taxus, hulst, esdoorn en veldesdoorn.

Het betreft halfwas bomen die in een nogal verwilderd plantsoenvak staan; de meeste zijn ontstaan uit oorspronkelijk heestermateriaal dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een boom.

De conditie van de bomen is in bijna alle gevallen redelijk.

Boom 26, een twee-stammige kastanje, is aangetast door de kastanjabloedingsziekte; de boom vertoont een goed herstel van de wonden aan de stam; zijn toekomstverwachting is goed (normaal).

De nrs. 35 en 36

Nr. 35 is een rij van 10 taxussen met een gezamenlijke kroon van 10 x 5 m en een hoogte van ca. 8 m.

Nr. 36 is een rij van 11 taxussen met een gezamenlijke kroon van 11 x 1 m en een hoogte van 3 m.

Beide nummers betreft een (enigszins) verwaarloosde en uitgegroeide taxushaag.


Nr. 45.

Dit is een solitaire bergiep op het plein voor de kerk. De groei en conditie zijn matig.

Hij heeft een inrottende wond aan de stamvoet die ca. 40 cm diep is ingerot.

De toekomstverwachting van de iep is beperkt: op een termijn van 5-10 jaar zal de boom om veiligheidsredenen verwijderd moeten worden.

Geen van de bomen 1 tm 52 is als 'geschikt om te verplanten' beoordeeld.

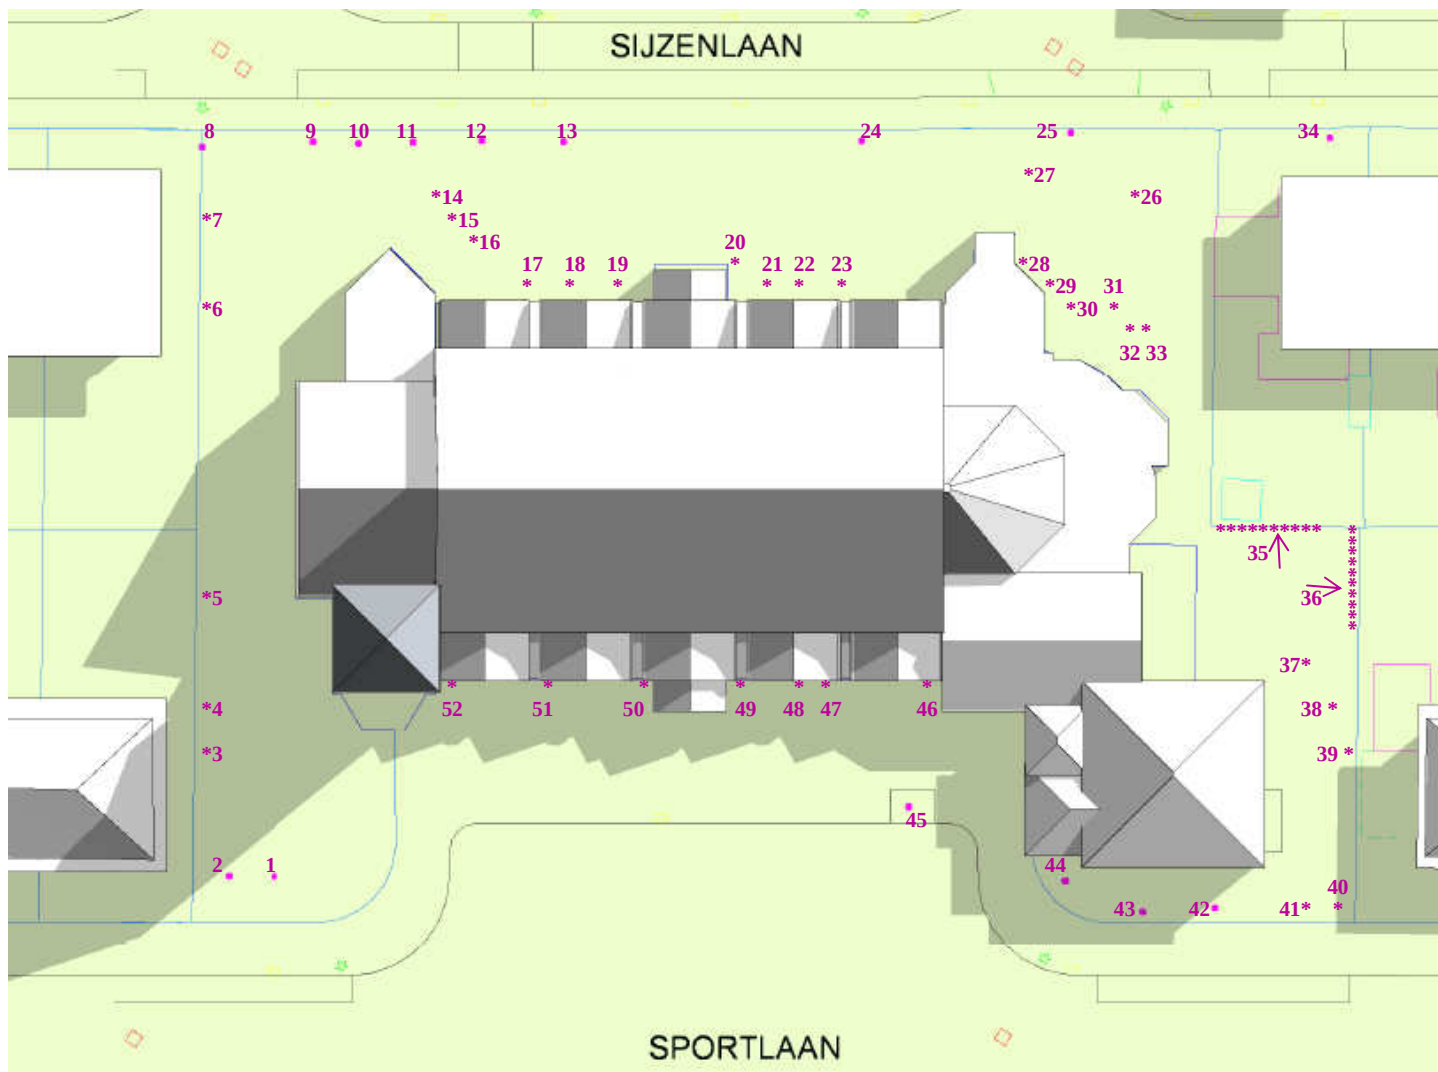

Bomen-inventarisatielijst	Datum: april 2017	BIJLAGE 2
Project: Sportlaan 125, Den Haag	Boomsoort: divers	
Opdrachtgever : KAVEL Vastgoed	Standplaats: rond kerk en 125	Blz. 1 van 2
Uitgevoerd door: New York Boomadvies	Opgenomen door: E.R./S.B.	


boom nr.	stam omtrek [cm]	kroon diam. [m]	boom hoogte [m]	groei [1-8]	conditie [1-8]	verpl baar [j/n]	foto nr.	Opmerkingen huidige staat
1	174	12	16	4	3	n		esdoorn; scheef
2	98	9	13	4	4	n		esdoorn
3	115	8	13	3	3	n		linde; scheef
4	190	8	13	3-4	3	n		plataan; scheef
5	192	9	13	3-4	3	n		plataan; scheef
6	89	8	11	4	3	n		meelbes; fl.st.b. aan de voet
7	154	10	13	4	3	n		esdoorn
8	105 98 109	9	14	4	4	n		esdoorn; driestammig.
9	128	10	14	3	3	n		linde
10	79	6	9	5	5	n		es; slechte conditie door lichtbeneming
11	68	4	7	5	5	n		es; idem
12	166	10	15	4	3	n		plataan
13	191	10	14	4	3	n		plataan
14	42	4	6	4	3	n		meidoorn; met klimop
15	75	5	8	4	4	n		den; met klimop
16	55	4	8	4	4	n		berk
17	42	5	9	3	3	n		taxus
18	49	4	7	4	4	n		meidoorn
19	68	7	9	4	3	n		zwarte els
20	45	4	8	4	3	n		hulst
21	46	4	9	4	3	n		hulst
22	109	6	10	3	3	n		zwarte els
23	51	4	7	4	4	n		valse christusdoorn; scheef
24	226	12	16	4	3	n		plataan
25	80 90 104	8	14	4	3	n		esdoorn
26	124 140	11	14	4	3	n		kastanje; aangetast door bloedingsziekte; ook herstel.
27	83 73 43	4	10	5	4	n		veldesdoorn
28	62 78	4	10	4	4	n		esdoorn
29	89	7	10	4	3	n		esdoorn
30	145	8	11	3	3	n		veldesdoorn
31	99	6	9	4	3	n		veldesdoorn
32	31 38	5	7	4	4	n		meidoorn
33	33	3	4	4	4	n		meidoorn
34	33 35 41 49	6	7	4	3	n		meidoorn
35	25 à 92	10x5	8	4	3	n		10 x taxus (uitgegroeide taxushaag)
36	25 à 50	11x1	2	4	3	n		11 x taxus (taxushaag)
37	78 55	6	7	4	3	n		esdoorn
38	114	7	12	4	3	n		berk
39	65 64	6	7	4	4	n		meidoorn
40	133	12	15	4	3	n		veldesdoorn

Bomen-inventarisatielijst	Datum: april 2017	BIJLAGE 2
Project: Sportlaan 125, Den Haag	Boomsoort: divers	
Opdrachtgever : KAVEL Vastgoed	Standplaats: rond kerk en 125	Blz. 2 van 2
Uitgevoerd door: New York Boomadvies	Opgenomen door: E.R./S.B.	

boom nr.	stam omtrek [cm]	kroon diam. [m]	boom hoogte [m]	groei [1-8]	conditie [1-8]	verpl baar [j/n]	foto nr.	Opmerkingen huidige staat
41	50	4	4	5	4	n		sierkers; scheefgroei door lichtconcurrentie van nr 40.
42	76	5	9	3	3	n		berk
43	65	7	9	3	3	n		berk
44	50	4	7	3	3	n		berk
45	186	11	14	4	4-5	n		iep (bergiep); stamvoet 40 cm ingerot + tonderzwam.
46	92	6	9	3	3	n		cipres
47	33	2	7	3	3	n		den
48	80 100	7	8	3	3	n		taxus
49	90	4	8	3	3	n		hulst (bonte)
50	60	5	7	3	3	n		hulst
51	100	4	7	3	3	n		taxus
52	77	6	9	3	3	n		ceder

Legenda

boomnummer	nummer op de situatietekening, bijlage 1
stamomtrek [cm]	omtrek, gemeten op borsthoogte [+/- 1 cm]
kroondiameter [m]	diameter van de kroonprojectie op het maaiveld [+/- 1m]
boomhoogte [m]	afstand maaiveld tot de boomtop [+/- 1 m]
Groei/conditie [1-8]	1=optimaal 2=goed 3=redelijk 4=matig 5=zeer matig 6=slecht 7=bijna dood 8=weg
stambeschadiging	l.st.b.=lichte stambeschadiging fl.st.b.= flinke stambeschadiging
verplantbaar j/n	Hiermee is bedoeld de verplantbaarheid op grond van visuele kenmerken, zoals soort, formaat, conditie en evt. aanwezigheid van beschadigingen of ziekten. Indien een boom op basis hiervan als verplantbaar is beoordeeld, dient een nader bodemkundig uitgevoerd te worden. Indien de bodemopbouw en het bewortelingspatroon óók geschikt zijn bevonden, is een boom verplantbaar.
fotonr.	Van alle bomen is een foto gemaakt. Deze vormen bijlage 4 (apart geleverd). Bij de foto's wordt het betreffende boomnummer genoemd. Het zijn staande foto's, met de stamvoet van de boom midden-onder op de foto.

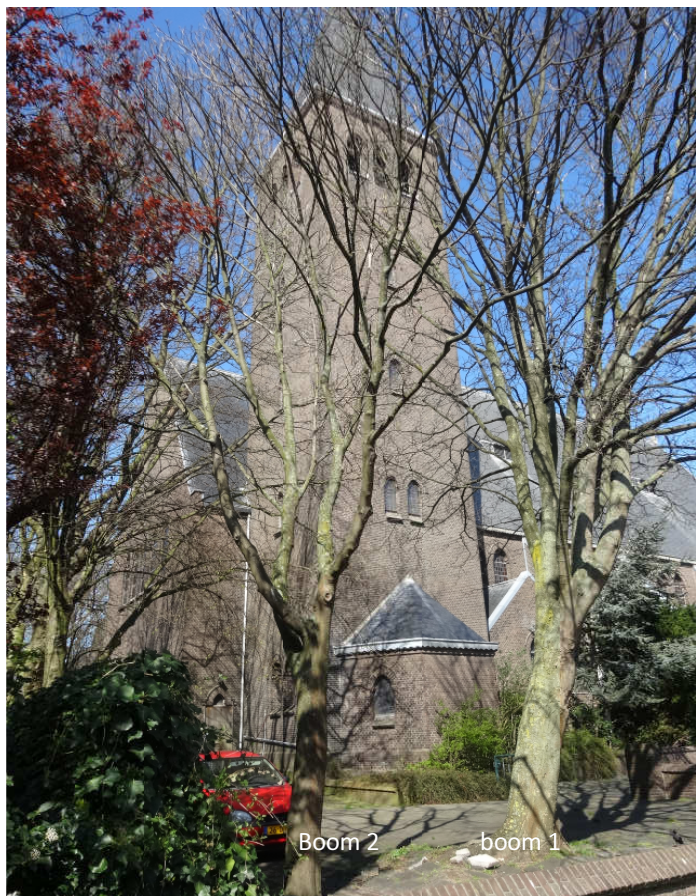

Boven: boom 1 en 2. Twee esdoorns op het plein voor de kerk.

Onder: in de tuin van de woning staan de berken 42, 43 en 44.



Boven: boom 9, 10, 11 en 12. Staande tegen de muur langs de Sijzenlaan. Nr. 10 en 11, twee essen, verkeren in een slechte conditie.

Onder: in de strook voor de kerk aan de zijde van de Sportlaan, staan o.a. de bomen 48 en 49; een Taxus en een Hulst. Waarschijnlijk geplant als heester, inmiddels uitgegroeid tot boom.

