

Rapportage asbestinventarisatie Type-A (Volledig) (conform SC-540)



De diverse agrarische opstallen Kapelstraat 32a, Baarle-Nassau

Opdrachtgever : Gebr. van Eijck
Schellestraat 16
5131RJ Alphen NB
t.a.v : Dhr. T. de Jong
Datum uitvoering : 15 december 2016
Datum rapportage : 19 december 2016
SCA-code : 07-D070111.01

Paraaf technisch manager:



I. TITELBLAD

Projectgegevens

Adres : Kapelstraat 32a
Postcode en plaats : 5111HK Baarle-Nassau
Projectnummer : SIA161215-1

Opdrachtgever

Naam : Gebr. van Eijck
Adres : Schellestraat 16
Postcode en plaats : 5131RJ Alphen NB
Contactpersoon : Dhr. T. de Jong

Omschrijving van de onderzochte bouwkundige eenheid

- agrarische opstallen

Datum onderzoek : 15 december 2016
Intern geautoriseerd op : 19 december 2016
Intern geautoriseerd door : Mw. M. van Eijck- Otjens
Dit rapport is geldig tot : 19 december 2019

Omvang onderzoek

- ☒ gehele gebouwen
- ☐ gedeelte van gebouw of object
- ☐ representatieve steekproef (bijvoorbeeld bij flatgebouwen, 10% voor vergunning)
- ☐ aanvulling op representatieve steekproef
- ☐ onvoorzien aanwezig asbest

Soort onderzoek

- ☒ asbestinventarisatie Type-A (Volledig)
- ☐ asbestinventarisatie Type-A (Onvolledig)
- ☐ asbestinventarisatie Type-B
- ☐ asbestinventarisatie Type-G

Risicobeoordeling

- ☒ risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt)
- ☐ risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2015)

Uitvoerend inventarisatiebureau

Naam : Ster asbestinventarisatie
Adres : Schellestraat 16a
Postcode en plaats : 5131RJ Alphen NB
Telefoonnummer : 013-5081751
Faxnummer :
Website : www.sterasbest.nl
Email : info@sterasbest.nl

SCA registratiecode : 07-D070111.01

Uitvoerend inventariseerder (DIA)

Naam : Mw. M. van Eijck- Otjens
DIA (SCA code) : 51E-041114-410599

Deze rapportage is geschikt voor

- ☒ het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen
- ☐ het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter verificatie van de lijst van redelijke, vermoedelijke aanwezig asbest in het daaraan voorafgaande Type A onderzoek
- ☐ het vaststellen van de gebruiksintegriteit gehele gebouw met een asbestinventarisatierapport Type-G
- ☐ de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het bouwwerk
- ☒ de renovatie van het gehele bouwwerk: opstal 1
- ☒ de sloop van het gehele bouwwerk: opstal 1 t/m 5

INHOUDSOPGAVE

1	Samenvatting, aanbevelingen en conclusies.....	5
2	Omschrijving van de opdracht.....	6
2.1	Aanleiding onderzoek	6
2.1.1	Algemene beperking	6
2.1.2	Beperkingen specifiek geldend voor dit project.....	7
2.2	Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies.....	7
3	Methoden.....	8
4	Resultaten	9
4.1	Deskresearch	9
4.2	Bevindingen visuele inspectie	10
4.3	Indeling in risicoklassen.....	16
5	Bijlagen.....	17
5.1	A) Beknopt verslag deskresearch.....	18
5.2	B) Verslag van de gesprekken met o.a. gebouwenbeheerders	19
5.3	C) Mate uitgevoerd deskresearch t.o.v. het veldwerk.....	19
5.4	D) Conclusies m.b.t. de informatie verzameld onder 5.1), 5.2), 5.3)	19
5.5	E) Indien relevant, digitale informatiedragers	19
5.6	F) Integrale opname analysecertificaten.....	20
5.7	G) Validatiemetingen conform SC-548	21
5.8	H) SC-540 Bijlage G Verplichtingen van de opdrachtgever.....	22
5.9	I) Blanco evaluatieformulier.....	23
5.10	J) De oorspronkelijke brongerelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling.....	24
5.11	K) Overige projectfoto's	29
5.12	L) Procescertificaat SC-540 Ster asbestinventarisatie	30
5.13	M) Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen.....	32

1 Samenvatting, aanbevelingen en conclusies

In opdracht van Dhr. T. de Jong van Gebr. van Eijck is door de medewerkers van Ster asbestinventarisatie een asbestinventarisatie uitgevoerd in de diverse agrarische opstallen aan de Kapelstraat 32a te Baarle-Nassau. Het onderzoek is uitgevoerd op 15 december 2016 conform de eisen zoals beschreven in de SC-540, versie 2011. Het betreft een asbestinventarisatie Type-A (Volledig) waarbij alle direct waarneembare asbesthoudende toepassingen en asbestverdachte toepassingen in het object in kaart zijn gebracht.

Van het volgende materiaal is een monster genomen en blijkt na analyse asbestvrij materiaal:

- M06, stapel golfplaten, zie foto 6 in de bijlage.

Dit materiaal wordt verder niet meer vermeldt bij de bronnen.

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende direct waarneembare asbesthoudende en asbestverdachte bronnen waargenomen:

Tabel 1: samenvatting asbesthoudende bronnen.

Bron	Omschrijving	Ruimte	Risico-klasse	Afmeting	Aanbeveling
1	golfplaat	dak van opstal 1 (golfplaat)	2 buitensanering	ca. 130 m ²	Zie bronblad
2	golfplaat + nokken	dak van opstal 2 (golfplaat + nok)	2 buitensanering	ca. 1230 m ²	Zie bronblad
3	golfplaat + nokken	dak van opstal 3 (golfplaat + nok)	2 buitensanering	ca. 995 m ²	Zie bronblad
4	golfplaat + nokken	dak van opstal 4 (golfplaat + nok)	2 buitensanering	ca. 80 m ²	Zie bronblad
5	golfplaat	dak van opstal 5 (golfplaat + nok)	2 buitensanering	ca. 305 m ²	Zie bronblad

Bestaat er een redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen welke alleen middels het uitvoeren van destructieve onderzoekshandelingen (Type B) in kaart gebracht kunnen worden.

- ☐ Ja, Type B onderzoek voorafgaand aan sloop of renovatie is noodzakelijk (zie 2.1.2, tabel 2). De vergunningverlener verplicht in de omgevingsvergunning tot de aanvullende inventarisatie (Type B).
- ☒ Nee, er bestaat geen vermoeden tot niet direct waarneembaar asbesthoudende materialen in de constructie van het onderzochte object.

2 Omschrijving van de opdracht

2.1 Aanleiding onderzoek

De aanleiding van het onderzoek is sloop van de diverse agrarische opstallen aan de Kapelstraat 32a te Baarle-Nassau. In opdracht van Dhr. T. de Jong van Gebr. van Eijck ontvingen wij op 12 december 2016 opdracht tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie Type-A (Volledig) zoals omschreven in de SC-540, versie 2011.

Het opstellen van een asbestinventarisatie rapport is een publiekrechtelijke verplichting op grond van het Asbestverwijderingsbesluit.

2.1.1 Algemene beperking

Deze inventarisatie is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en certificaten. Desondanks is het mogelijk dat de onderzoekslocatie asbesthoudende materialen en toepassingen bevat welke niet als zodanig aangemerkt en in deze rapportage vermeld zijn. Bij het uitvoeren van een asbestinventarisatie wordt uitgegaan van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting.

Daarnaast betreft het in deze rapportage omschreven onderzoek een momentopname van de situatie zoals deze tijdens de inventarisatie is aangetroffen. Ster asbestinventarisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor wijzigingen van de bevindingen en de onderzoekslocatie die aangebracht zijn na de datum van het uitgevoerde onderzoek.

Indien tijdens sloop of verwijderingswerkzaamheden aanvullende, asbestverdachte materialen worden aangetroffen draagt Ster asbestinventarisatie hiervoor geen verantwoordelijkheid. Wel dient dit direct door een erkend SC-530 asbestverwijderingsbedrijf gemeld te worden aan het inventarisatiebedrijf (zie bijlage 5.9).

2.1.2 Beperkingen specifiek geldend voor dit project

De uitgevoerde inventarisatie heeft betrekking op de diverse agrarische opstallen. Tijdens dit onderzoek zijn de onderstaande beperkingen vastgesteld.

Tabel 2a: redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen

Constructiedeel	Toepassing	Asbest vermoeden	Reden vermoeden	Advies
n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t

Tabel 2b: ontoegankelijke ruimte(n)

Ontoegankelijke ruimte(n)
Geen ontoegankelijke ruimte gevonden

2.2 Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies

De asbestinventarisatie Type-A (Volledig) is op 15 december 2016 uitgevoerd door Mw. M. van Eijck-Otjens, geregistreerd Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA registratienummer: 51E-041114-410599). De rapportage is intern geautoriseerd op 19 december 2016 door Mw. M. van Eijck-Otjens (DIA registratienummer: 51E-041114-410599).

Tabel 3: rapport revisie tabel

Versie	Omschrijving	Datum
V1	versie 1	19 december 2016

3 Methoden

Aan de hand van de verkregen informatie over de te onderzoeken locatie is een project specifiek werkplan opgesteld.

Een gecertificeerd medewerker van Ster asbestinventarisatie, welke minimaal in het bezit is van het certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), zal de diverse agrarische opstallen inventariseren op asbestverdachte materialen op de locatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap (zonder of alleen met licht destructief onderzoek). Van alle materialen welke mogelijk asbest zouden kunnen bevatten worden materiaalmonsters genomen. Eventuele monsternamepunten zullen fotografisch worden vastgelegd. Van de aangetroffen asbestverdachte materialen zullen de exacte locatie, het soort materiaal, de bevestiging en de afmetingen bepaald worden. Alle asbestverdachte materialen worden bemonsterd met gebruik van daarvoor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en bronmaatregelen zodat vezelemissie wordt voorkomen. Na de monstername wordt de locatie van monstername gereinigd. De monsters worden afzonderlijk gecodeerd. Materiaalmonsters worden voorzien van de code MM, kleefmonsters van de code KM en luchtmonsters van de code LM.

Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur en dergelijke worden doorgaans geen materiaalmonsters genomen. Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur worden indien aanwezig het merk, typenummer en bouwjaar vastgelegd. Aan de hand van het Handboek Asbest van Intechnum kan van een groot aantal verwarmingsinstallaties worden achterhaald of deze oorspronkelijk asbesthoudende materialen bevatten. Indien adequate productinformatie op de verwarmingsapparatuur of in het Handboek Asbest van Intechnum ontbreekt kan deze apparatuur op basis van kennis en ervaring van de inspecteur als asbestverdacht worden aangemerkt.

Indien tijdens de inventarisatie een ernstige besmetting met asbesthoudende materialen wordt aangetroffen, welke een direct risico oplevert voor bewoners/gebruikers van het gebouw of constructie, wordt de opdrachtgever hierover direct ingelicht. Afhankelijk van de situatie kan een advies tot een NEN 2991 onderzoek (risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt) worden gegeven.

Alle bemonsterde asbestverdachte materialen zullen worden geanalyseerd door een laboratorium in het bezit van het vereiste certificaat testlaboratoria, vastgelegd in NEN-EN-ISO/EC 17025:2005.

De monsters worden door het laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van de zes voorkomende asbestsoorten (crocidoliet, amosiet, chrysotiel, tremoliet, anthophylit en actinoliet).

Het laboratorium bepaalt tevens de hechtgebondenheid van het materiaal. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar de aard en de staat waarin het bemonsterde materiaal verkeert. Indien het materiaal als niet hechtgebonden wordt aangemerkt houdt dit in dat er onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden asbestvezels vrij (kunnen) komen. Bij hechtgebonden materiaal is de kans op vezelemissie onder normale toepassings en gebruiksomstandigheden miniem. De hechtgebondenheid van het materiaal bepaalt mede de wijze van saneren in een later stadium, de zogenaamde risicoklasse-indeling (SMA-rt).

4 Resultaten

4.1 Deskresearch

Voorafgaand aan de inventarisatie is deskresearch uitgevoerd. Het deskresearch bestaat uit het raadplegen van informatie verstrekt door de opdrachtgever en het opvragen van (oorspronkelijke) bouwtekeningen. Indien mogelijk worden (ex-)gebruikers van het te onderzoeken object geïnterviewd teneinde informatie te verkrijgen over het gebruik van asbesthoudende materialen in het object.

De bevindingen uit het deskresearch zijn tijdens het onderzoek gecontroleerd. In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat, weergegeven. In bijlage 5.1 is een beknopt verslag opgenomen van alle inspanningen die verricht zijn aangaande het deskresearch.

Tabel 4: bevindingen deskresearch

Informatie eventuele asbesthoudende materialen en toepassingen verkregen uit beschikbare tekeningen, interview met de opdrachtgever, eigenaar, gebruikers of eventuele ex-gebruikers of overig verkregen informatie van het te onderzoeken object

Mogelijke toepassing	Aangetroffen tijdens onderzoek	Bron
Geen toepassing bekend	n.v.t	n.v.t

4.2 Bevindingen visuele inspectie

Zoals eerder beschreven zijn alle tijdens de inventarisatie direct waarneembare, asbestverdachte materialen waar mogelijk bemonsterd en in kaart gebracht (bijlage 4.2). Van eventueel aangetroffen verwarmingsinstallaties wordt indien mogelijk vastgesteld of deze asbesthoudende onderdelen bevatten.

Indien er tijdens het onderzoek asbesthoudende, asbestverdachte of asbestgelijkende bronnen zijn opgenomen worden deze in de navolgende bronbladen gedetailleerd beschreven. De bronbladen omschrijven alle waargenomen asbestverdachte en asbesthoudende materialen, toepassingen en installaties. De bemonsterde materialen welke na analyse geen asbest blijken te bevatten zijn eveneens in de bronbladen opgenomen. Het betreft asbestvrije materialen welke grote visuele overeenkomsten tonen met asbesthoudende materialen en toepassingen waarvan bekend is dat deze asbest kunnen bevatten. De bronnummers komen overeen met de bronnummers in bijlage 4.2. Alle asbesthoudende bronnen worden met rood gemarkeerd, asbestverdachte bronnen worden met oranje gemarkeerd en asbestvrije bronnen worden met groen gemarkeerd.

Bron 1: golfplaat + nokken	
Locatie	dak van opstal 1
Verdieping	dak
Tekening	1
Monstercode	M01
Soort materiaal	vezelcement
Asbesthoudend	ja
Asbestsoort	chrysotiel 10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden
Beschadiging	licht beschadigd
Graad van verwerking	matig verweerd
Omgevingskenmerken	zie plattegrond en foto's
Hoeveelheid	ca. 130 m ²
Bevestiging	geschroefd
Bereikbaarheid	goed
Risicoklasse	2 buitensanering
Overige vindplaatsen	



foto 1



foto 1a

Aanbevelingen	Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.
Opmerkingen	Deze opstal wordt gerenoveerd of gesloopt, is ten tijde van het onderzoek nog niet duidelijk.

Bron 2: golfplaat + nokken	
Locatie	dak van opstal 2 (golfplaat + nok)
Verdieping	dak
Tekening	1
Monstercode	M02
Soort materiaal	vezelcement
Asbesthoudend	ja
Asbestsoort	chrysotiel 10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden
Beschadiging	licht beschadigd
Graad van verwerking	zwaar verweerd
Omgevingskenmerken	zie plattegrond en foto's
Hoeveelheid	ca. 1230 m ²
Bevestiging	geschroefd
Bereikbaarheid	goed
Risicoklasse	2 buitensanering
Overige vindplaatsen	



foto 2



foto 2a

Aanbevelingen	Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.
Opmerkingen	Een gedeelte van ca. 120 m ² is aan de binnenkant voorzien van PUR isolatie, zie foto 2a. Nokken zijn gelijktijdig geleverd en aangebracht en van identiek asbestcement materiaal als de golfplaten.

Bron 3: golfplaat + nokken	
Locatie	dak van opstal 3 (golfplaat + nok)
Verdieping	dak
Tekening	1
Monstercode	M03
Soort materiaal	vezelcement
Asbesthoudend	ja
Asbestsoort	chrysotiel 10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden
Beschadiging	licht beschadigd
Graad van verwerking	matig verweerd
Omgevingskenmerken	zie plattegrond en foto's
Hoeveelheid	ca. 995 m ²
Bevestiging	geschroefd
Bereikbaarheid	goed
Risicoklasse	2 buitensanering
Overige vindplaatsen	



foto 3



foto 3a

Aanbevelingen	Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.
Opmerkingen	Incl. golfplaten op ventilatiekokers en 1 golfplaat met vormstuk (koker) zie foto 7 in de bijlage. Nokken zijn gelijktijdig geleverd en aangebracht en van identiek asbestcement materiaal als de golfplaten.

Bron 4: golfplaat + nokken	
Locatie	dak van opstal 4 (golfplaat + nok)
Verdieping	dak
Tekening	1
Monstercode	M04
Soort materiaal	vezelcement
Asbesthoudend	ja
Asbestsoort	chrysotiel 10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden
Beschadiging	licht beschadigd
Graad van vertering	matig verweerd
Omgevingskenmerken	zie plattegrond en foto's
Hoeveelheid	ca. 80 m ²
Bevestiging	geschroefd
Bereikbaarheid	goed
Risicoklasse	2 buitensanering
Overige vindplaatsen	



foto 4



foto 4a

Aanbevelingen	Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.
Opmerkingen	Tegen de gevel staat 1 losse plaat, deze gelijktijdig en onder dezelfde risicoklasse verwijderen gelijktijdig met het dak. Nokken zijn gelijktijdig geleverd en aangebracht en van identiek asbestcement materiaal als de golfplaten.

Bron 5: golfplaat	
Locatie	dak van opstal 5 (golfplaat + nok)
Verdieping	dak
Tekening	1
Monstercode	M05
Soort materiaal	vezelcement
Asbesthoudend	ja
Asbestsoort	chrysotiel 10-15%
Hechtgebondenheid	hechtgebonden
Beschadiging	licht beschadigd
Graad van verwerking	matig verweerd
Omgevingskenmerken	zie plattegrond en foto's
Hoeveelheid	ca. 305 m ²
Bevestiging	geschroefd
Bereikbaarheid	goed
Risicoklasse	2 buitensanering
Overige vindplaatsen	



foto 5



foto 5a

Aanbevelingen	Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.
Opmerkingen	Voorste deel van opstal 5 is voorzien van damwand

4.3 Indeling in risicoklassen

Van iedere vastgestelde, aangetroffen asbestbron is de risicoklasse ten behoeve van saneren bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van de SMA-rt database. Deze database is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïntroduceerd voor het vaststellen van de risicoklasse. Het Arbeidsomstandighedenbesluit kent de drie volgende risicoklassen:

Tabel 5: risicoklasse

Risicoklasse	Omschrijving	Artikel
1	Blootstellingsniveau serpentijn < 2.000 vezels/m³ (0,002 vezels/cm³) Blootstellingsniveau amfibool < 10.000 vezels/m ³ (0,01 vezels/cm ³) Licht regime, vergelijkbaar met de oude "vrijstellingsregelingen".	Art. 4.44 / 4.46
2	Blootstellingsniveau serpentijn 2.000 tot 1.000.000 vezels/m³ (0,002 tot 1 vezels/m³) Blootstellingsniveau amfibool* 10.000 tot 1.000.000 vezels/m ³ (0,01 tot 1 vezels/cm ³) Standaardregime conform de SC-530.	Art. 4.48
3	Blootstellingsniveau > 1.000.000 vezels/m³ (> 1 vezels/cm³) Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering van "risicovolle" niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, brandwerend board en asbestkarton.	Art. 4.53a

Bepalende factoren bij het vaststellen van de risicoklasse-indeling zijn onder andere de aard van het asbesthoudende materiaal, de hechtgebondenheid en de wijze van aanbrengen, de bevestigingswijze. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen. Indien de verwijderingsmethode afwijkt van de methode zoals in de SMA-rt beschreven kan dit mogelijk leiden tot een andere risicoklasse-indeling dan vermeld in deze rapportage. Het asbestverwijderingsbedrijf of de aannemer dient in dit geval contact op te nemen met Ster asbestinventarisatie.

De te hanteren risicoklasse-indeling voor de verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende materialen is vermeld onder kolom 4 van tabel 1 en in de bronbladen. De SMA-rt output met daarop de bijbehorende saneringsmethode is bijgevoegd bijlage 5.10 van deze rapportage.

5 Bijlagen

Het volledige overzicht met bijlagen wordt in het certificatieschema SC-540, versie 2011, verplicht gesteld. Het is mogelijk dat een aantal vermelde bijlagen voor dit rapport niet van toepassing zijn. In dit geval wordt op de titelbladen "N.v.t." vermeld. Daarnaast is het mogelijk dat de hierboven vereiste bijlagen in het hoofddocument worden behandeld. In dit geval wordt op de titelbladen de verwijzing naar de desbetreffende paragraaf in het hoofddocument vermeld.

5.1 A) Beknopt verslag deskresearch

Deskresearch en geleverde inspanningen met betrekking tot deskresearch	
Heeft de opdrachtgever het intakeformulier voorafgaand aan het onderzoek zo volledig mogelijk ingevuld en geretourneerd *	ja, telefonisch interview
Zijn er tekeningen beschikbaar	nee, wel plattegrond
Welke relevante informatie kan er uit de beschikbare tekeningen worden gehaald	afmetingen
In welk jaartal of welke periode is het te inventariseren object gebouwd	diverse bouwjaren, allen voor 1990
Interview	
Gesproken met	Dhr. T. de Jong
Bevindingen	Daken asbesthoudend/asbestverdacht
Overige verkregen informatie, verkregen door o.a. intakeformulier	
Zijn er eerdere asbestinventarisaties uitgevoerd	nee
Welke relevante informatie kan er uit eerder opgestelde inventarisatierapporten worden gehaald	n.v.t.
Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen uit het object verwijderd	niet bekend
Hebben er in het verleden verbouwingen of renovaties plaatsgevonden	niet bekend
Overige geraadpleegde bronnen *	Bag register

5.2 B) Verslag van de gesprekken met o.a. gebouwenbeheerders

N.v.t.

5.3 C) Mate uitgevoerd deskresearch t.o.v. het veldwerk

N.v.t.

5.4 D) Conclusies m.b.t. de informatie verzameld onder 5.1), 5.2), 5.3)

N.v.t.

5.5 E) Indien relevant, digitale informatiedragers

N.v.t.

5.6 F) Integrale opname analysecertificaten



Analyse certificaat

V141016_1

Datum rapportage 15-12-2016

Rapportnummer: 1612-2133_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Ordernummer RPS 1612-2133
Ordernummer opdrachtgever SIA161215-1
Opdrachtgever Sterinventarisatie b.v.
Schellestraat 16a
5131 RJ Alphen
Datum order 15-12-2016
Datum analyse 15-12-2016
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Start datum monstername 15-12-2016
Adres monstername Kapelstraat 32a te Baarle-Nassau
Aantal monsters 6

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda
T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle
T 0880 - 235755

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Monster nr. RPS	Monstergegevens opdrachtgever	Soort materiaal	Soort asbest+massa % bij benadering	Hecht-gebondenheid	Opmerking
16-218685	M01 Dak van opstal 1	Golfplaat	Chrysotiel 10 - 15 %	Goed	-
16-218686	M02 Dak van opstal 2	Golfplaat	Chrysotiel 10 - 15 %	Goed	-
16-218687	M03 Dak van opstal 3	Golfplaat	Chrysotiel 10 - 15 %	Goed	-
16-218688	M04 Dak van opstal 4	Golfplaat	Chrysotiel 10 - 15 %	Goed	-
16-218689	M05 Dak van opstal 5	Golfplaat	Chrysotiel 10 - 15 %	Goed	-
16-218690	M06 Los op terrein	Golfplaat	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend. In sommige organische matrices (zoals bijv. katten, bitumen en colovinyll) zijn asbestvezels middels de in NEN 5896 omschreven analysemethode niet afdoende detecteerbaar. In het geval van een negatief analyseresultaat bevelen wij aan middels Scanning Elektronen Microscopie (SEM/EDX) aanvullend onderzoek uit te voeren.

Samira Achahbar

Labcoördinator




5.7 G) Validatiemetingen conform SC-548

N.v.t.

5.8 H) SC-540 Bijlage G Verplichtingen van de opdrachtgever

Verplichtingen opdrachtgever vanuit wet- en regelgeving

1. Algemeen

De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van asbest in zijn bouwwerk/object, dat hij in eigendom / beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren.

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatie rapport te grondslag. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?

- 1) De eigenaar van een bouwwerk;
- 2) Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau;
- 3) De gebruiker van het bouwwerk;

Toelichting:

a) De houder van een vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering. b) Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar.

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is.

De opdrachtgever is degene die:

- 1) De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie;
- 2) De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt; implicerende de melding voor het voornemen tot sloop / verwijderen;
- 3) De opdracht tot de eindbeoordeling van het uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd;
- 4) De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestverwijderen;
- 5) De Gemeente minimaal een week voor uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en - tijdstippen;
- 6) De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
- 7) De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling;
- 8) De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 4, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatie rapport en omgevingsvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatie rapport en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijke verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit.?

3. Asbestinventarisatie rapport

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005, Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006 Paragraaf 2 -Asbestinventarisatie.

Art. 3-1-b:

Lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever) ... beschikt over een asbestinventarisatie rapport.

Art. 5

Art. 3-2-b:

Ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever) ... beschikt over een asbestinventarisatie rapport.

Degene die de handeling van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt voordat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatie rapport aan degene die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).

Conclusie:

Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een inventarisatie rapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijderd. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbobesluit).

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie

- 1) Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatie rapport.
- 2) Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.
- 3) De inventarisatie en het inventarisatie rapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
- 4) Een afschrift van een inventarisatie rapport wordt verstrekt aan een bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, verricht.
- 5) Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Artikel 4.54d. Asbestverwijdering

- 1) De handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handeling, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
- 2) Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam.
- 3) De handeling, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
- 4) Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
- 5) Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatie rapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid.
- 6) De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatie rapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Par. 4 - Bouwwerken

Art. 10:

Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moet een inventarisatie rapport worden overlegd (art. 10j). De houder van de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.

5.9 I) Blanco evaluatieformulier

1. Asbestinventarisatie type A	
Naam inventarisatiebedrijf	
Ascert-code	
Rapportnummer	
Vrijgavedatum	
2. Asbestinventarisatie type B	
Naam inventarisatiebedrijf	
Ascert-code	
Rapportnummer	
Vrijgavedatum	
3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest	
Naam inventarisatiebedrijf	
Ascert-code	
Rapportnummer	
Vrijgavedatum	

Omschrijving van onvoorzien asbest			
volgnr.	Plaats / locatie omschrijving	Product toepassing	Hoeveelheid

Asbestverwijderingsbedrijf							
Naam							
SCA-code							
Naam				Handtekening			
Verzonden naar	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Door (naam)							
Datum							
Paraaf							
1=AIB type A, 2=AIB type B, 3=AIB onvoorzien, 4=Gemeente, 5=Eigenaar, 6=Opdrachtgever, 7=Indien gewenst (bijv C.I)							

5.10 J) De oorspronkelijke brongerelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling

SMART 2014 Risicoclassificatie

Aangemaakt op 19 december 2016 om 15h49 (719369)

Ster Asbestinventarisatie

SCA-code: 07-D070111.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatie rapport (07-D070111.01-SIA161215-1); het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bron situatie.



Identificatie

Adres	Kapelstraat 32, Baarle Nassau
Projectcode	SIA161215-1
Projectnaam	Diverse opstallen
Broncode	B01
Bronnaam	Dak van opstal 1 (golfplaat)

Felten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	130 m²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Analysecertificaatnummer	1612-2133-01

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	TNO 2.1 15042016 (ingangsdatum 15-04-2016)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC-530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelmissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC-530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(719369)

SMART 2014 Risicoclassificatie

Aangemaakt op 19 december 2016 om 15h49 (719375)

Ster Asbestinventarisatie

SCA-code: 07-D070111.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatie rapport (07-D070111.01-SIA161215-1); het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bron situatie.

**Identificatie**

Adres	Kapelstraat 32, Baarle Nassau
Projectcode	SIA161215-1
Projectnaam	Diverse opstallen
Broncode	B02
Bronnaam	Dak van opstal 2 (golfplaat +nokken)

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1.230 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Analysecertificaatnummer	1612-2133-01

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Zwaar

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	TNO 2.1 15042016 (ingangsdatum 15-04-2016)

Werkplanelementen**Openlucht RK2**

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC-530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelmissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC-530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgluatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(719375)

SMART 2014 Risicoclassificatie

Aangemaakt op 19 december 2016 om 15h49 (719379)

Ster Asbestinventarisatie

SCA-code: 07-D070111.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport (07-D070111.01 - SIA161215-1); het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bron situatie.

**Identificatie**

Adres	Kapelstraat 32, Baarle Nassau
Projectcode	SIA161215-1
Projectnaam	Diverse opstallen
Broncode	B03
Bronnaam	Dak van opstal 3 (golfplaat +nokken)

Felten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	995 m²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Analysecertificaatnummer	1612-2133-01

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	TNO 2.1 15042016 (ingangsdatum 15-04-2016)

Werkplanelementen**Openlucht RK2**

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC-530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelmissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC-530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(719379)

SMART 2014 Risicoclassificatie

Aangemaakt op 19 december 2016 om 15h49 (719380)

Ster Asbestinventarisatie

SCA-code: 07-D070111.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport (07-D070111.01 - SIA161215-1); het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bron situatie.

**Identificatie**

Adres	Kapelstraat 32, Baarle Nassau
Projectcode	SIA161215-1
Projectnaam	Diverse opstallen
Broncode	B04
Bronnaam	Dak van opstal 4 (golfplaat + nokken)

Felten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	80 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Analysecertificaatnummer	1612-2133-01

Situatie

Bevestiging	Geschoefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	TNO 2.1 15042016 (ingangsdatum 15-04-2016)

Werkplanelementen**Openlucht RK2**

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC-530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelmissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC-530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(719380)

SMART 2014 Risicoclassificatie

Aangemaakt op 19 december 2016 om 15h49 (719385)

Ster Asbestinventarisatie

SCA-code: 07-D070111.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport (07-D070111.01-SIA161215-1); het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bron situatie.

**Identificatie**

Adres	Kapelstraat 32, Baarle Nassau
Projectcode	SIA161215-1
Projectnaam	Diverse opstallen
Broncode	B05
Bronnaam	Dak van achterste deel van opstal 5

Felten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	305 m²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Analysecertificaatnummer	1612-2133-01

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	TNO 2.1 15042016 (ingangsdatum 15-04-2016)

Werkplanelementen**Openlucht RK2**

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC-530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelmissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC-530, te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(719385)

5.11 K) Overige projectfoto's



foto 6 asbestvrije golfplaten los op terrein, zie analyse M06



foto 7 golfplaat met vormstuk, gelijktijdig met Bron B03 saneren

5.12 L) Procescertificaat SC-540 Ster asbestinventarisatie

SC-540 Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070111

Eerland Certification B.V.
 Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen
 telnr. +31-345-585034
 faxnr. +31-345-585025



Certificaathouder:

Ster Asbestinventarisatie B.V.

Adres	Schellestraat 16a 5131 RJ ALPHEN NB	Datum uitgifte	11-11-2014
Telefoonnr.	013-5081751	vervaldatum	01-08-2017
Faxnummer	-	Datum eerste uitgifte	01-08-2008
Contactpersoon	Mevr. M. van Eijck-Otjens	KvK-nummer	20139169
		e-mail	info@sterasbestinventarisatie.nl

Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is op basis van het Ascert-Certificatieschema Procescertificaat Asbestinventarisatie SC-540, conform Eerland Certification B.V. Certificatiereglement afgegeven door Eerland Certification B.V.

In het certificatieschema SC-540 zijn de volgende wettelijke bepalingen verwerkt:

- Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.54 a en 4.54 d
- Arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27

Eerland Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal of asbest besmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport volgens de eisen van het certificatieschema geschiedt.

Voor Eerland Certification B.V.



Egon Eerland
Directie



Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl

Certificerende instelling	Eerland Certification B.V.	Certificaatnummer	07-D070111
Aanwijzingsbeschikking	ARBO/P&G/08/14505	SCA-code	07-D070111.01

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden.

Nadruk verboden

Blad 1 van 2


SC-540 Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070111

Eerland Certification B.V.
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen
telefoon: +31-345-585034
faxnummer: +31-345-585025



Wenken voor de gebruiker

1. Bij de uitvoering van toezicht door CI, AI, en/of gemeente dient de opdrachtgever de toezichthouder toegang te verlenen tot de projectlocatie.
2. De reguliere beoordelingen door de certificatie-instelling op de projectlocatie vinden altijd onaangekondigd plaats.
3. De resultaatgerichte beoordelingen op de projectlocatie, middels het inventarisatierapport, in aanwezigheid van de DIA vinden altijd aangekondigd plaats.
4. De opdrachtgever stelt (ver-)bouw- en/of constructiebeschrijvingen beschikbaar aan het asbestinventarisatiebedrijf.
5. Indien de periode vanaf vrijgavedatum van het ter beschikking staande inventarisatierapport tot aan de verwijderingsdatum meer dan 3 jaar is, dient een aantoonbare vaststelling van de actuele betrouwbaarheid op het voorkomen van asbest in het bouwwerk of object beschikbaar te zijn (zie SC-540 par. 17.4.2).
6. Indien er bij asbestverwijdering sprake blijkt te zijn van onvolledige en/of onjuiste uitgevoerde asbestinventarisatie dient de opdrachtgever, nadat het asbestverwijderingsbedrijf dit heeft geconstateerd en gemeld aan de opdrachtgever, het inventarisatiebedrijf daarvan op de hoogte te stellen (zie SC-530 par. 7.14.3).
7. Bij klachten dient contact opgenomen te worden met de certificaathouder en in geval van ernstige klachten met de certificatie-instelling (zie ook de klachtenprocedure zoals omschreven in certificatieschema SC-540 par. 4.7).
8. Voor gegeven inventarisatiesituaties met onverwachte grote asbestblootstellingsrisico's dient de opdrachtgever de adviezen van het inventarisatiebedrijf op passende wijze op te volgen.
9. (Zie ook SC-540 par. 7.6.5 en par. 7.16.3.4).


Egon Eerland
Directie



Stichting
Certificatie
Asbest

Ascort

Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascort.nl


Certificerende instelling	Eerland Certification B.V.	Certificaatnummer	07-D070111
Aanwijzingsbeschikking	ARBO/P&G/08/14505	SCA-code	07-D070111.01

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden.

Nadruk verboden

Blad 2 van 2

5.13 M) Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen

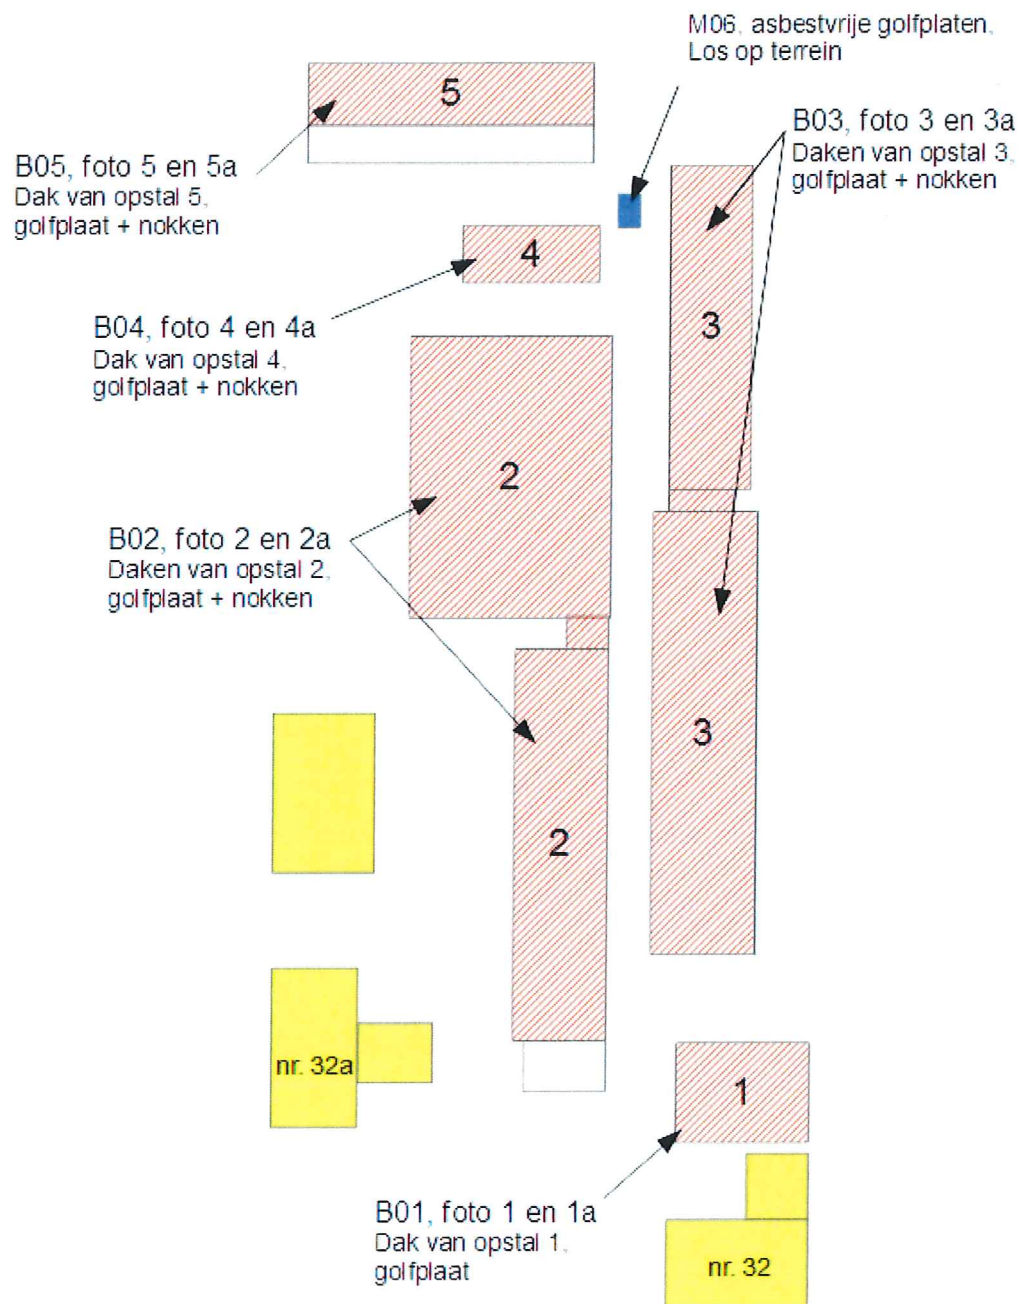

Kapelstraat

Opmerking: plattegrond in kleur afdrukken/gebruiken.

F00	Foto locatie en nummer
B00	Bronlocatie en nummer
B00	Asbesthoudende bron
B00	Niet asbesthoudende bron
B00	vermoedelijk asbesthoudende bron
NO	Niet onderzocht

