

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBEST VERWIJDERING
CONFORM NEN 2990
visuele inspectie

Pagina 1 van 8

Castersedijk 16a
5527 JS Hapert
Tel.: 0497 - 380 109
Gsm: 06-53 193 093
E-mail: info@lab-10.nl
KvK: 17055225
BTW: NL.0075.81.312.B01

Inspecteur Michel Louwers Inspectie volgnummer: 10711507 Versie 1 Inspectiedatum 25-04-2017 Aankomst 13:30 Vertrek 14:30 Geïnspecteerd 1:30

Opdrachtgever inspectie:	Reyriink Aannemersbedr. (Asbest) B.V.	Referentie:	RA161289
Adres (straat, huisnr., p.c., plaats):	Notelstraat 45 5085 ET Esbeek	Telefoon:	013-5169321
Omschrijving inspectie locatie:	Verwijdering van golfplaten op daken van 5 stallen.		
Werkadres (straat, huisnr., p.c., plaats):	Kapelstraat 32 5111 HK Baarle Nassau	Naam DTA:	Sjef van den Hout
Op werk locatie aanwezig Asbest inventarisatie rapport opgemaakt door SC-540 bedrijf:	Ster	Al rapport nr. en datum:	SIA161215-1 19-12-2016
Op werk locatie aanwezig Sloopmelding / -vergunning afgegeven door gemeente:	Baarle-Nassau	SM / SV nr. en datum uitgifte:	16uit195770 / 16ZK12686 28-12-2016
Risicoklasse:	2 (beperkt risico).		

Aard van de sanering :	Buitensanering.
Afzetting van werkgebied door middel van:	Lint.
Soort ondergrond:	Gedeeltelijk verhard.
Inspectie vond plaats:	Buiten.
Weersomstandigheden:	Half bewolkt.
Situatie werkplek:	Vochtig.

Conform NEN 2990: De visuele inspectie zal plaats vinden in het volledig afgezette werkgebied. Ongeacht het afgezette werkgebied is de afstand tot en met 5 meter vanaf het geïnspecteerde object onderdeel van het te inspecteren gebied. De gebruikte hulp middelen, materialen of constructiedelen die gebruikt zijn tijdens de sanering, zijn eveneens onderdeel van de visuele inspectie. Bij afwezigheid van afzetting van het werkgebied of deco-unit zal de visuele inspectie onmiddellijk beëindigd worden. Indien het resultaat van een eindbeoordeling positief is, betekent dit dat de ruimte (oftewel het werkgebied) zonder persoonlijke beschermingsmiddelen betreden kan worden. Een eindbeoordeling na asbestsanering heeft niet het doel om vast te stellen of de onderzochte locatie (bijv. een containment of buitenlocatie), danwel haar omgeving vrij is van asbest.

Registratie verwijderde en achterblijvende asbesthoudende toepassingen/materialen in het werkgebied.
(conform inventarisatierapport + werkplan en conform mededelingen DTA).

Locatie, bouwdeel	Bron nr.	Materiaal	Asbestsoorten (gew %)	Kwaliteit / Risico klasse	Hoeveelheid	Verwijderd
Dak en nok stal 1	B01	Golfplaten.	Chr. 10-15 %	HB _ R2.	Ca 130 m2	Ja.
Dak en nok stal 2	B02	Golfplaten.	Chr. 10-15 %	HB _ R2.	Ca 1230 m2	Ja.
Dak en nok stal 3	B03	Golfplaten.	Chr. 10-15 %	HB _ R2.	Ca 995 m2	Ja.
Dak en nok stal 4	B04	Golfplaten.	Chr. 10-15 %	HB _ R2.	Ca 80 m2	Ja.
Dak en nok stal 5	B05	Golfplaten.	Chr. 10-15 %	HB _ R2.	Ca 305 m2	Ja.

Beschrijving van duurzaam afgescheiden niet hechtgebonden asbesthoudende toepassingen / materialen in het werkgebied welke niet worden verwijderd indien van toepassing:

N.v.t.

Inspecteur Michel Louwers Inspectie volgnr.: 10711507 Versie 1 Inspectiedatum 25-04-2017 Aankomst 13:30 Vertrek 14:30 Geïnspecteerd 1:30

Inspectie (randvoorwaarden)

Opmerkingen

Vooraf is gecontroleerd dat de inspectie veilig en correct kan worden uitgevoerd conform de huidige normen en wet- en regelgeving	Akkoord.	N.v.t.
Is elke te inspecteren plek in het werkgebied goed verlicht? (zo nee, laat extra lampen plaatsen)	Ja.	+ Zaklamp
Zijn losstaande producten in het te inspecteren werkgebied aanwezig? (zo ja, laat deze producten na de -contaminatie en controle uit het te inspecteren werkgebied verwijderen)	Ja.	1 Container
Resultaat inspectie (randvoorwaarden):	Akkoord.	N.v.t.

Inspectie van bouw- en constructiedelen waar de asbest of asbesthoudende materialen op gemonteerd / gespoten waren. (Let op spijker en schroefgaten)

Locatie, bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegde delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen kleefmonsters
Bodem buiten zijde en binnen vloeren	N.v.t.	V	V ²	mestputten uitgesloten.

Inspecteur Michel Louwers Inspectie volgnr.: 10711507 Versie 1 Inspectiedatum 25-04-2017 Aankomst 13:30 Vertrek 14:30 Geïnspecteerd 1:30

Overige inspectie punten in het te inspecteren werkgebied:

Locatie, bouwdeel AANWEZIG	0 250	250 500	500 750	750 1000	1000 1250	1250 1500	1500 1750	1750 2000	2000 2250	2250 2500	2500 2750	2750 3000	3000 3250	3250 3500	3500 3750	3750 4000	4000 4250	4250 4500	4500 4750	4750 5000	5000 5250	5250 5500	5500 5750	5750 6000	m ²
Gevel(s) / wand(en).	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Vloer bodem binnen	V ²	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
mestputten	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Maaiveld (toplaag)	V	V	V	V	V	V	V	V ²	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Maaiveld (onder toplaag)	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Container																									V
Onder en in de container																									U
Buiten zijde deco																									V V


Verklaring symbolen:

- V = in orde bevonden
- V² = in orde bevonden na één aanvullende schoonmaak
- X = n.v.t.
- A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest, asbestresten of stof/die vezelemisatie kan/kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw worden gereinigd
- U = uitsluiting in deze eindcontrole (zie opmerking certificaat)

Visuele inspectie:

Is de visuele inspectie akkoord conform NEN 2990?	uitsluitingen, opmerkingen en bijzonderheden:
Ja.	Deze inspectie betreft een moment opname. UITSLUITINGEN: Alles buiten het inspectie gebied, onder de toplaag, spouw, hwa, mestputten en onder en in de container. Naden en kieren zijn beperkt inspecteerbaar. OPMERKINGEN: Dit rapport is het vervolg op rapport 11710911 door dhr. J. Schepens op 19-4-2017 en rapport 16711106 door Dhr M Villerius Datum 21-04-2017. Daarbij zijn de dakconstructie en de gevels geïnspecteerd. Deze inspectie betreft alleen de vloer, bestrating en toplaag van het maaiveld. Er heeft een aanvullende schoonmaak plaat gevonden op het rooster in sectie 2 en er is een ventilatie kap afgevoerd met restanten uit sectie 8. Tussen stal 2 en stal 4 ligt een hoop puin deze is tijdens sanering afgedekt geweest.
Conclusie: Het geïnspecteerde gebied voldoet aan de eisen gesteld conform NEN 2990, ruimte is G O E D G E K E U R D. Het geïnspecteerde gebied kan ZONDER beschermingsmiddelen worden betreden.	
Voor akkoord Lab-10: Michel Louwers DTA: Sjef van den Hout	

Inspecteur Michel Louwers Inspectie volgnr.: 10711507 Versie 1 Inspectiedatum 25-04-2017 Aankomst 13:30 Vertrek 14:30 Geïnspecteerd 1:30

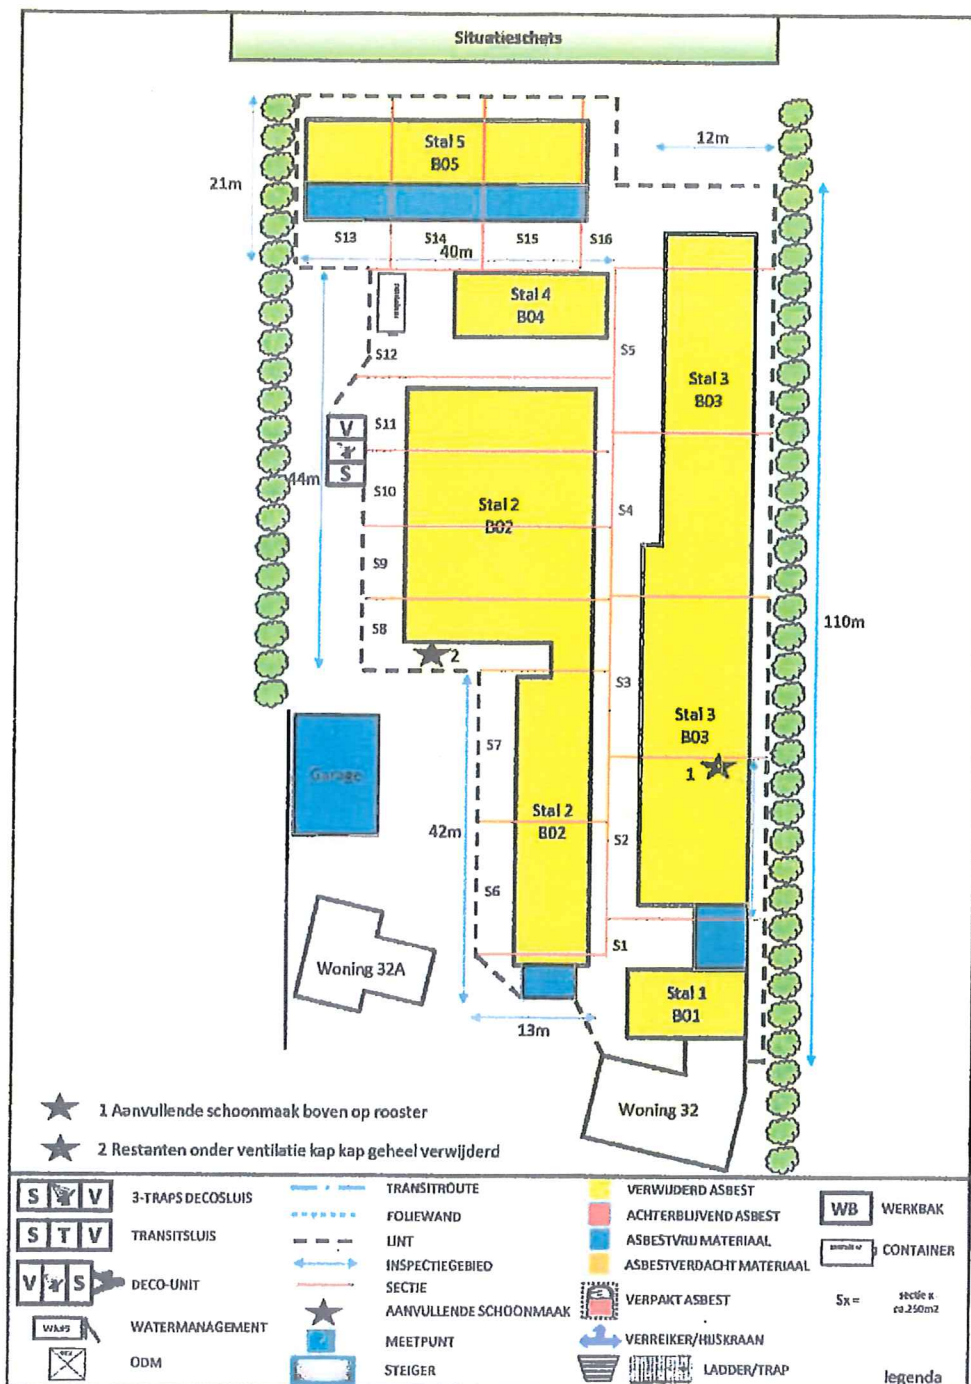

Inspecteur Michel Louwers Inspectie volgnr.: 10711507 Versie 1 Inspectiedatum 25-04-2017 Aankomst 13:30 Vertrek 14:30 Geïnspecteerd 1:30



Foto 1. Aanzicht woning



Foto 4. Tussen stal 2 en 3.



Foto 2. Deco unit.

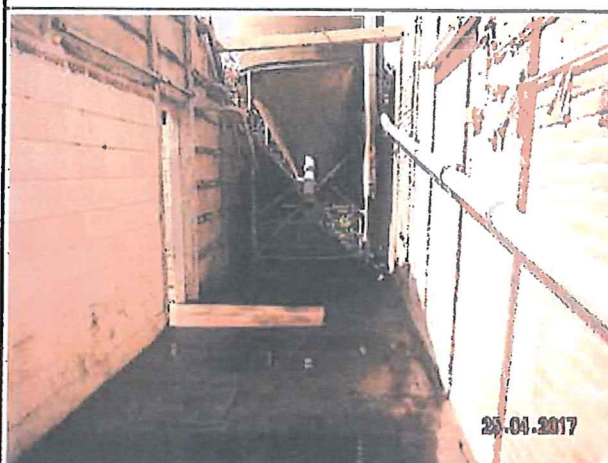


Foto 4. in het midden van stal 3.



Foto 3. Aanzicht stal 1.



Foto 5. Achter stal 3.

Inspecteur Michel Louwers Inspectie volgnr.: 10711507 Versie 1 Inspectiedatum 25-04-2017 Aankomst 13:30 Vertrek 14:30 Geinspecteerd 1:30



Foto 7. Rechts van stal 3 en de erfgrans.

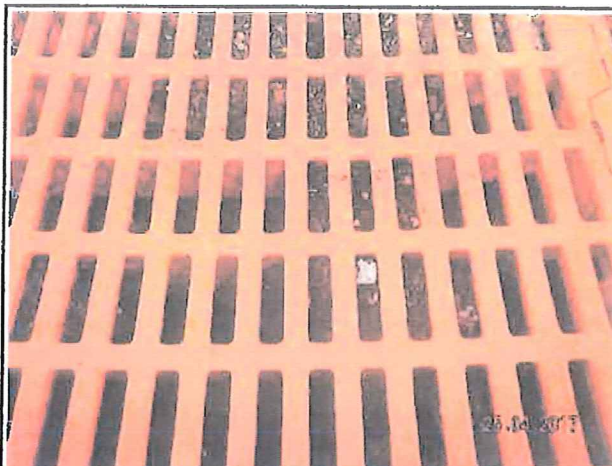


Foto 10. Restantje golfplaat in sectie 2



Foto 8. Achter zijde binnen stal 3



Foto 11. Na aanvullende schoonmaak foto 10.

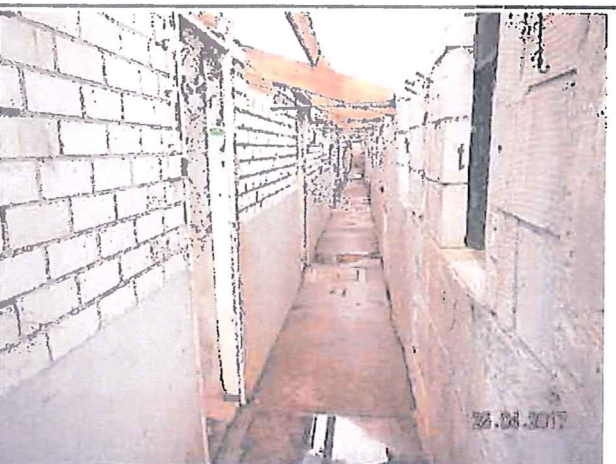


Foto 9. Voorste gedeelte stal 3.



Foto 12. Langs stal 2.

Inspecteur Michel Louwers

Inspectie volgnummer: 10711507 Versie 1

Inspectiedatum 25-04-2017 Aankomst 13:30 Vertrek 14:30 Geïnspecteerd 1:30

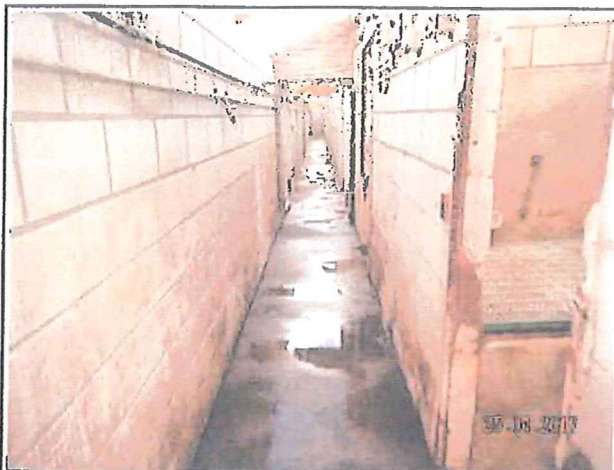


Foto 13. In stal 2.

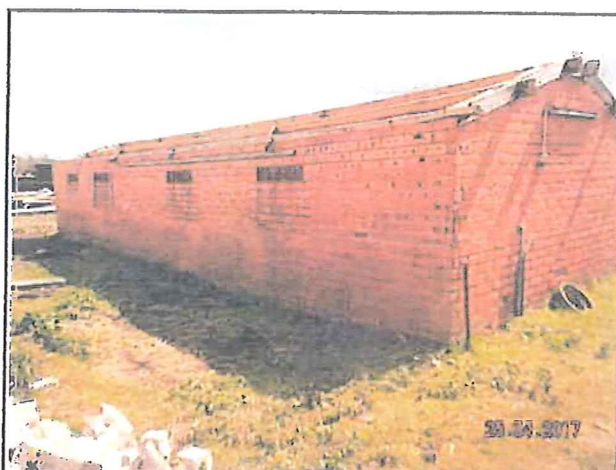


Foto 16. Aanzicht stal 4.



Foto 14. In stal 2



Foto 17. Achter stal 5.



Foto 15. In stal 2.



Foto 18. Links van stal 5.

Inspecteur Michel Louwers Inspectie volgnummer: 10711507 Versie 1 Inspectiedatum 25-04-2017 Aankomst 13:30 Vertrek 14:30 Geïnspecteerd 1:30



Foto 19. In stal 5.

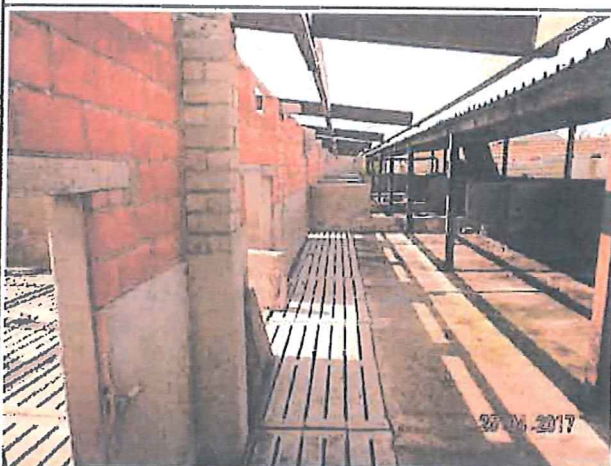


Foto 20. In stal 5.



Foto 21. Ventilatie kap met pur en restanten golfplaat.



Foto 22. D.a.v is de ventilatie kap in de container aan het stoppen



Foto 22. De container.