

Asbestinventarisatierapport

Garage op de locatie
Jeroen Boschstraat (naast nr. 2) te Sprang-Capelle
(versie: 1.0)

Nijhof & Poppinghaus Adviseurs

Postbus 62
7468 ZH Enter

Bezoekadres

Dorpsstraat 139
7468 CJ Enter
(0547) 388 432
info@npadviseurs.nl

www.npadviseurs.nl

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden en de RVOI 2001 van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland

Asbestinventarisatierapport

Garage op de locatie
Jeroen Boschstraat (naast nr. 2) te Sprang-Capelle
(versie: 1.0)

Reikwijdte asbestinventarisatie

- ☒ gehele bouwwerk of gehele object
- ☐ gedeelte van het bouwwerk of object
- ☐ het bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of het object
- ☐ uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object

Dit rapport is geschikt voor

- ☒ volledige renovatie of totaalsloop
- ☐ renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
- ☐ uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal

- ☐ dit rapport is niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk

Algemene gegevens

Opdrachtgever:

J.C. van Dijke
Heistraat 173
5161 GD SPRANG-CAPELLE

Projectnummer:

21.1228

Datum uitvoering:

11 januari 2022

Uitgevoerd door (DIA):

G.A.J.M. Nijhof (DIA SCA-code: 51E-130121-411752)

Projectleider:

P.R. Poppinghaus

Nijhof & Poppinghaus Adviseurs
SCA-Certificaatnr: 07-D070042.01

Rapport opgesteld door:


G.A.J.M. Nijhof

**Technisch eindverantwoordelijke:**

P.R. Poppinghaus

DIA SCA-code: 51E-130121-410751

Datum: 17 januari 2022

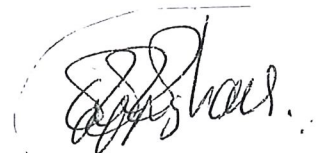

(Dit rapport heeft een geldigheidsduur van drie jaar na datum autorisatie)

SAMENVATTING

In opdracht van J.C. van Dijke heeft Nijhof & Poppinghaus Adviseurs een Asbestinventarisatie uitgevoerd van de garage op de locatie Jeroen Boschstraat (naast nr. 2) te Sprang-Capelle.

Het doel van de asbestinventarisatie is, het door middel van een vooronderzoek (deskresearch), visuele inspectie en eventueel monsterneming en analyse, nagaan of in de garage asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

De rapportage is geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop van de garage.

Ten behoeve van het onderzoek heeft een locatiebezoek plaatsgevonden waarbij de garage is onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Hierbij heeft destructief onderzoek plaatsgevonden op locaties waar verborgen asbest kan worden verwacht.

Verder zijn tijdens de inventarisatie alle locaties die deel uitmaken van het inspectiegebied van de eindcontrole na een eventuele asbestsanering (o.b.v. NEN 2990) onderzocht.

Tijdens het onderzoek zijn twee monsters van de bitumen dakbedekking op de garage genomen (Abm/001 en Abm/001A). De monsters zijn in een door RvA Testen geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd.

Tijdens de analyse is in de monsters geen asbest aangetoond.

Verder zijn in/aan de garage geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden kan worden geconcludeerd dat in de garage op de locatie Jeroen Boschstraat (naast nr. 2) te Sprang-Capelle geen asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

Op de plattegrond in bijlage 1 van deze rapportage wordt het onderzoeksgebied aangegeven.

Ondanks de zorgvuldige uitvoering van de inventarisatie kan het niet worden uitgesloten dat tijdens de uitvoering van (sloop- en/of renovatie-) werkzaamheden in de onderzochte garage asbesthoudende materialen worden aangetroffen die niet in de rapportage van de uitgevoerde asbestinventarisatie staan vermeld.

Indien tijdens de uitvoering van (sloop- en/of renovatie-)werkzaamheden asbestverdachte materialen worden aangetroffen die niet in onderhavige rapportage worden vermeld, dienen de werkzaamheden direct te worden gestaakt en een aanvullend asbestonderzoek te worden uitgevoerd.

Nijhof & Poppinghaus Adviseurs is niet aansprakelijk voor de gevolgen, in welke vorm dan ook, van niet geïnventariseerde en in de rapportage beschreven asbesthoudende materialen.

INHOUDSOPGAVE

	SAMENVATTING	2
1	INLEIDING	5
2	METHODEN	6
2.1	Opzet van het onderzoek	6
2.2	Deskresearch	6
2.3	Inspectie	6
2.4	Analyse	6
2.5	Rapportage	7
2.6	Algemene beperkingen van het onderzoek	7
3	RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK	8
3.1	Vooronderzoek (desk-research)	8
3.2	Inspectie	8
3.3	Resultaten van het onderzoek	8
3.4	Niet geïnspecteerde ruimten	10
4	RISICOCCLASSIFICATIE ASBEST TOEPASSINGEN	11
5	CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN	13
6	LITERATUUR	14

Bijlagen

Bijlage 1: Plattegrond

Bijlage 2: Analysecertificaat

Bijlage 3: Foto's

Bijlage 4: Resultaten deskresearch

Bijlage 5: Evaluatieformulier voor onvoorzien asbest

Kwaliteit

Het leveren van een kwaliteitsniveau dat is afgestemd op de wensen en verwachtingen van onze opdrachtgevers is één van onze hoofddoelstellingen. Onze werkzaamheden worden dan ook uitgevoerd conform de procedures zoals beschreven in het kwaliteitsmanagementsysteem van Nijhof & Poppinghaus. De beoordeling van onze producten door opdrachtgevers, in de vorm van kritiek of verbeteringsvoorstellen, is een belangrijk middel om onze kwaliteitsdoelstellingen te kunnen handhaven en/of de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Elke vorm van commentaar op onze producten is dan ook van harte welkom.

1 INLEIDING

In opdracht van J.C. van Dijke heeft Nijhof & Poppinghaus Adviseurs een Asbestinventarisatie uitgevoerd van de garage op de locatie Jeroen Boschstraat (naast nr. 2) te Sprang-Capelle.

Het doel van de asbestinventarisatie is, het door middel van een vooronderzoek (deskresearch), visuele inspectie en eventueel monsterneming en analyse, nagaan of in de garage asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

De rapportage is geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop van de garage.

Het rapport is op 16 januari 2022 (intern) geautoriseerd.

2 METHODEN

De uitvoering van de inventarisatie heeft plaatsgevonden onder het Procescertificaat Asbestinventarisatie nummer 07-D070042.01 van Nijhof & Poppinghaus Adviseurs.

2.1 Opzet van het onderzoek

De asbestinventarisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

- deskresearch;
- inspectie;
- analyse;
- rapportage.

2.2 Deskresearch

Voorafgaand aan de uitvoering van de inventarisatie vindt een deskresearch plaats. Hierbij worden door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten (bouwtekeningen, bestekken, plattegronden, etc.) bestudeerd op (verwijzingen naar mogelijke) asbesthoudende toepassingen.

2.3 Inspectie

Na uitvoering van de deskresearch vindt een systematische inspectie plaats van het te onderzoeken object/bouwwerk. De aangetroffen asbestverdachte materialen worden schriftelijk en fotografisch vastgelegd. Van asbestverdachte materialen vindt monsterneming plaats en de monsters worden ter analyse aangeboden aan een laboratorium.

2.4 Analyse

De genomen materiaalmonsters worden in een door RvA Testen geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest door middel van lichtmicroscopie, conform NEN 5896.

2.5 Rapportage

De resultaten van de visuele inspectie, aangevuld met de resultaten van het vooronderzoek en van de analyses worden vastgelegd in een schriftelijke rapportage. De volgende zaken worden in de rapportage aangegeven:

- de resultaten van de visuele inspectie, aangevuld met de informatie uit het vooronderzoek;
- laboratoriumanalyses (type asbest en percentage);
- de plaatsen waar het asbest zich bevindt, de hoeveelheid, een indruk van de hechtgebondenheid van het materiaal, de staat waarin het materiaal verkeert (beschadigen/verwering), de wijze van bevestiging en de risicoklasse voor sanering van het materiaal.

Verder worden (bouw)tekeningen opgenomen met daarop aangegeven de plaatsen waar zich de asbesthoudende materialen bevinden en worden foto's van de asbesthoudende materialen opgenomen.

2.6 Algemene beperkingen van het onderzoek

Ondanks de zorgvuldige wijze van voorbereiding en uitvoering van de inventarisatie kan het niet worden uitgesloten dat tijdens een eventuele sloop of renovatie van het onderzochte object/bouwwerk asbesthoudende materialen worden aangetroffen, die niet in deze rapportage staan vermeld.

Nijhof & Poppinghaus Adviseurs is niet aansprakelijk voor de gevolgen, in welke vorm dan ook, van niet geïnventariseerde en in de rapportage beschreven asbesthoudende materialen.

Bij twijfel over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen, welke niet in onderhavige rapportage zijn beschreven, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen voordat deze materialen worden verwijderd. In voorkomende gevallen zullen wij, indien nodig, met spoed een aanvullend onderzoek en de hierbij benodigde rapportage verzorgen.

3 RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

Hieronder zijn de resultaten van het onderzoek naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen weergegeven.

3.1 Vooronderzoek (desk-research)

Ten behoeve van het onderzoek zijn relevante documenten waarin de toepassing van asbest en asbesthoudende producten zijn beschreven opgevraagd bij de opdrachtgever.

Ten behoeve van het vooronderzoek heeft de opdrachtgever de volgende documenten beschikbaar gesteld:

- plattegrond van de garage.

Voorafgaand aan de uitvoering van de inventarisatie heeft een interview plaatsgevonden met de opdrachtgever.

Bij de opdrachtgever zijn geen asbestverdachte toepassingen in/aan de garage bekend.

3.2 Inspectie

Tijdens de uitvoering van de inventarisatie d.d. 11 januari 2022 is de garage aan een visuele inspectie onderworpen. De inventarisatie is uitgevoerd door de heer G.A.J.M. Nijhof (DIA SCA-code: 51E-130121-411752). Hierbij heeft tevens destructief onderzoek plaatsgevonden op locaties waar verborgen asbest kan worden verwacht.

Tijdens het onderzoek zijn twee monsters genomen van asbestverdachte materialen.

3.3 Resultaten van het onderzoek

In tabel 1 zijn de aangetroffen asbesthoudende materialen weergegeven. Indien door middel van monsterneming en analyse is aangetoond dat het materiaal asbesthoudend is, wordt het materiaal in de tabel gecodeerd met Abm en wordt het materiaal **vet** gedrukt weergegeven in de tabel. Indien het materiaal identiek is aan een ander materiaal dat is bemonsterd en is geanalyseerd, heeft van dit materiaal geen aanvullende monsternamen en analyse plaatsgevonden en wordt het materiaal *cursief* weergegeven.

Tabel 1. Resultaten asbestinventarisatie

Monster- code (identificatie code analyse certificaat)	Locatie/ beschrijving materiaal	Type asbest	Perce- tage (v/v%)	Hecht- gebonden (ja/nee)	Wijze van bevestiging	Mate van beschadiging (niet/licht/ernstig)	Mate van ververing (niet/licht/ernstig)	Verwijderings- methode*	Afmetingen / hoeveelheid	Risico- klasse (SMA-rt)	Opmerkingen
Garage op de locatie Jeroen Boschstraat (naast nr. 2) te Sprang-Capelle											
Abm/001 V220100466	Dak garage;	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abm/001A V220100467	Bitumen dakbedekking										

*: OL: Open lucht / buitensanering;

C: containment;

G: in zijn geheel verwijderen, zonder het asbest te bewerken.

n.a.: geen asbest aangetoond tijdens analyse;

--: niet van toepassing.

In bijlage 1 is een plattegrond opgenomen waarop de onderzoekslocatie is weergegeven. In bijlage 2 zijn foto's opgenomen.

3.4 Niet geïnspecteerde ruimten

Tijdens de inspectie waren de volgende ruimten / gebouwdelen niet toegankelijk:

- geen.

4 RISICOCCLASSIFICATIE ASBEST TOEPASSINGEN

De inventarisatie van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object is gericht op het vaststellen van de blootstellingrisico's bij het verwijderen ervan. De bepalende factoren daarbij zijn onder andere de aard van het asbest, asbesthoudende product, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdeel, de wijze waarop het is aangebracht en daarmee de methode van verwijderen en de beschermingsmaatregelen. De vaststelling van de risicoklasse dient aantoonbaar gedocumenteerd uitgevoerd te zijn op basis van de resultaten van de inventarisatie.

Voor het bepalen van de risicoklasse per asbestbron wordt gebruik gemaakt van het door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar gestelde SMA-rt hulpmiddel.

De indeling in risicoklassen is gebaseerd op het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Per 1 januari 2017 zijn de grenswaarden voor asbestvezels in de lucht aangepast. In het besluit van 19 september 2016 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van de grenswaarde voor asbest, wijziging van het besluit van 5 juni 2014 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van de grenswaarden voor asbest alsmede enkele technische wijzigingen (Stb. 2014, 217), in verband met het vervallen en aanpassen van enige onderdelen alsmede enkele technische wijzigingen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 worden de volgende grenswaarden genoemd:

- grenswaarde asbestvezels: **2.000 vezels/m³**, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag.

Er zijn drie risicoklassen gedefinieerd, elk met een eigen specifiek veiligheidsregime.

Deze risicoklassen zijn volgens het volgende globale model ingedeeld:

Risicoklasse	Beschrijving van de belangrijkste kenmerken	Lit. 1
1	Laag risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest: blootstellingsgevaar kleiner dan grenswaarden. Licht regime, geen gecertificeerd verwijderingsbedrijf noodzakelijk. Som van de concentratie asbestvezels chrysotiel als fractie van der grenswaarden en van de concentratie amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet als fractie van de grenswaarde is kleiner dan 1 .	Art. 4.44 en 4.46
2	Midden risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest. Standaardregime, gecertificeerd asbest-verwijderingsbedrijf en maatregelen conform de SC-530 noodzakelijk. Som van de concentratie asbestvezels chrysotiel als fractie van der grenswaarden en van de concentratie amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet als fractie van de grenswaarde is groter dan 1 <u>en</u> de concentratie amfibole asbestvezels als fractie van de grenswaarde is kleiner dan 1.	Art. 4.46 en 4.48
2A	Hoog risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest. Verzwaard regime gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en maatregelen conform SC-530 noodzakelijk. Verzwaard vrijgaveregime. Som van de concentratie asbestvezels chrysotiel als fractie van der grenswaarden en van de concentratie amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet als fractie van de grenswaarde is groter dan 1 en de concentratie amfibole asbestvezels als fractie van de grenswaarde is groter dan 1.	Art. 4.46 en 4.53a

Om een juiste indeling te kunnen maken, zijn niet alleen gegevens nodig over het asbesthoudende materiaal (aard, samenstelling, asbestgehalte, graad van verwerking/aantasting, wijze van bevestiging etc). De inventariseerder moet óók op de hoogte zijn van de verwijderingstechnieken en –methoden die beschikbaar zijn. Immers, de combinatie van materiaaleigenschappen en de bij demontage of sloop gebruikte technieken bepalen uiteindelijk het concentratieniveau aan asbest in de lucht tijdens de asbestsanering.

Opmerkingen

- 1) de indeling van de risicoklassen dient te geschieden conform de vigerende wet- en regelgeving op basis van genoemde parameters.
- 2) het Ministerie van SZW heeft een geautomatiseerd databestand geïntroduceerd met behulp waarvan de risicoklasse-indeling kan worden bepaald. Daarbij is een eenduidige en uniforme vaststelling van de risicoklassen en de overdracht van gegevens met betrekking tot de bijbehorende verwijderingsvoorwaarden en beschermingsmaatregelen naar een asbestverwijderingsbedrijf verzekerd.
- 3) dit databestand is beschikbaar onder de naam SMA-rt.
- 4) de Arbeidsinspectie hanteert bij haar toezicht- en handhavingsactiviteiten SMA-rt.

5 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden kan worden geconcludeerd dat in de garage op de locatie Jeroen Boschstraat (naast nr. 2) te Sprang-Capelle **geen** asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

Ondanks de zorgvuldige uitvoering van de inventarisatie kan het niet worden uitgesloten dat tijdens de uitvoering van (sloop- en/of renovatie-) werkzaamheden in de onderzochte garage asbesthoudende materialen worden aangetroffen die niet in de rapportage van de uitgevoerde asbestinventarisatie staan vermeld.

Indien tijdens de uitvoering van (sloop- en/of renovatie-)werkzaamheden asbestverdachte materialen worden aangetroffen die niet in onderhavige rapportage worden vermeld, dienen de werkzaamheden direct te worden gestaakt en een aanvullend asbestonderzoek te worden uitgevoerd.


Nijhof & Poppinghaus Adviseurs is niet aansprakelijk voor de gevolgen, in welke vorm dan ook, van niet geïnventariseerde en in de rapportage beschreven asbesthoudende materialen

6 LITERATUUR

- Arbeidsomstandighedenwet.
- Handboek Asbest; Verantwoord omgaan mét en veilig werken aan asbesthoudende installaties, Intechnum Woerden, 2000.
- Productenbesluit Asbest.
- SMA-rt.
- Besluit van 19 september 2016 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van een grenswaarde voor asbest, wijziging van het besluit van 5 juni 2014 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van de grenswaarden voor asbest alsmede enkele technische wijzigingen (Stb. 2014, 217), in verband met het vervallen en aanpassen van enige onderdelen alsmede enkele technische wijzigingen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005; Staatscourant 2016 340.

Bijlage 1:
Plattegrond

Abm/001
Abm/001A

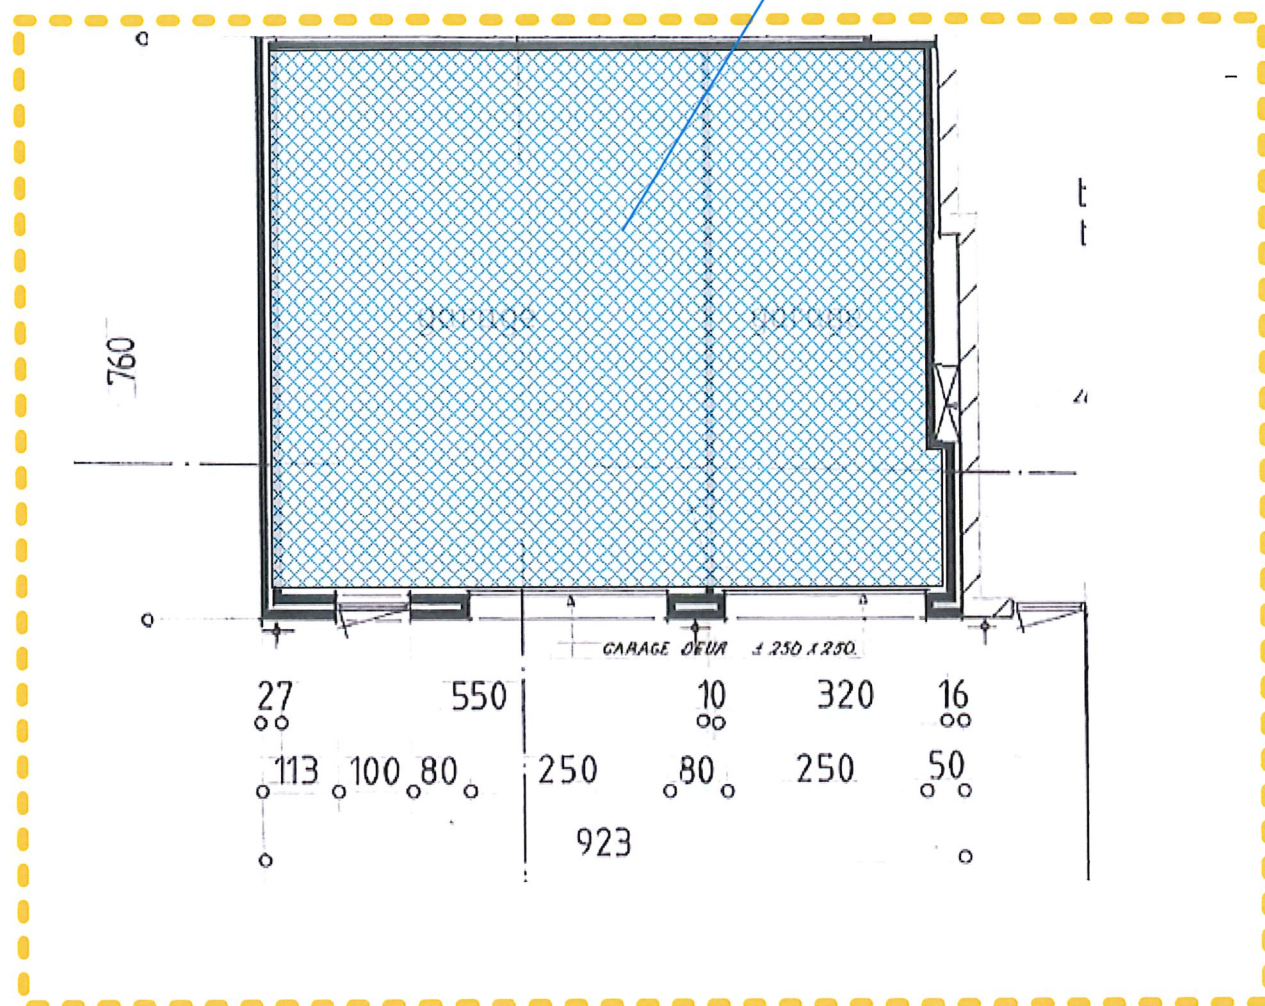

Adres: Jeroen Boschstraat (naast nr 2) Sprang-Capelle

Projectnummer: 21.1228

Omvang / onderzoeksgebied conform plattegrond



Nijhof & Poppinghaus Adviseurs

Legenda:

-  Asbesthoudend
-  Asbestvrij
-  Niet geïnspecteerd

N.b. alle maten onderling en in het werk te controleren

Bijlage 2:
Analysecertificaat

Opdracht

Opdrachtgever	Nijhof&Poppinghaus	Rapportnummer	R220100046 versie 1
Contactpersoon	Dhr. G. Nijhof	Datum opdracht	12-01-2022
Adres	Dorpsstraat 139	Datum ontvangst	12-01-2022
Postcode en plaats	7468 CJ Enter	Datum rapportage	13-01-2022
Projectcode	21.1228	Pagina	1 van 1
Project omschrijving	Jeroen Boschstraat 2		

Monstersoort	Materiaal	Datum monsternamen	
Monsternamen door	Opdrachtgever	Datum analyse	13-01-2022
Analyse methode	Asbest in materiaal m.b.v. microscopie - conform NEN 5896 (Q)		

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten

Monstercode	Monstergegevens opdrachtgever	Eenheid	Chr.	Amo.	Cro.	Ant.	Tre.	Act.	Typering materiaal	Hgb.
V220100466	Abm/001: Bitumen	% (m/m)	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	Bitumen	n.v.t.
V220100467	Abm/001A: Bitumen	% (m/m)	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	Bitumen	n.v.t.

Chr. Chrysotiel (serpentiin)
 Amo. Amosiet (amfibool)
 Cro. Crocidoliet (amfibool)
 Ant. Anthophylliet (amfibool)
 Tre. Tremoliet (amfibool)
 Act. Actinoliet (amfibool)
 Hgb. Hechtgebondenheid

Bij "typering materiaal" is de bevinding opgenomen die door ACMAA op het laboratorium is geconstateerd. De bevindingen van het laboratorium kunnen, als gevolg van de monsternamen methode, mogelijk afwijken van de bevindingen welke door de opdrachtgever in het veld zijn vastgesteld.

Wanneer hechtgebondenheid niet door de opdrachtgever is aangegeven dan wordt bij hechtgebondenheid de bevinding opgenomen die door ACMAA op het laboratorium is geconstateerd. De bevindingen van het laboratorium kunnen, als gevolg van de monsternamen methode en de staat van het aangeleverde monster, mogelijk afwijken van de bevindingen welke door de opdrachtgever in het veld zijn vastgesteld.

Opmerkingen:

Hoofdanalist laboratorium
 Mw. ing. E. Kingma



Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.

Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Bijlage 3:
Foto's



Foto 1: Overzichtsfoto garage



Foto 2: Onderzoeklocatie



Foto 3: Onderzoeklocatie



Foto 4: Onderzoeklocatie



Foto 5: Onderzoeklocatie



Foto 6: Onderzoeklocatie



Foto 7: Bitumen dakbedekking (Abm/001 en Abm/001A): geen asbest



Foto 8: Bitumen dakbedekking (Abm/001 en Abm/001A): geen asbest



Foto 9: Monsternamelocatie Abm/001



Foto 10: Monsternamelocatie Abm/001A



Foto 11: Onderzoeklocatie



Foto 12: Onderzoeklocatie



Foto 13: Onderzoeklocatie



Foto 14: Onderzoeklocatie

Bijlage 4:
Resultaten deskresearch

Inspanningen deskresearch

Ten behoeve van het deskresearch zijn relevante documenten waarin de toepassing van asbest en asbesthoudende producten zijn beschreven opgevraagd bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever heeft de volgende documenten beschikbaar gesteld:
- plattegrond van de garage.

Voorafgaand aan de uitvoering van de inventarisatie heeft een interview plaatsgevonden met de opdrachtgever.

Bij de opdrachtgever zijn geen asbestverdachte toepassingen in/aan de garage bekend.

De resultaten van het deskresearch zijn gebruikt tijdens de uitvoering van het veldwerk.

Bijlage 5: Evaluatieformulier

1. Asbestinventarisatie	
Naam inventarisatiebedrijf:	Nijhof & Poppinghaus Adviseurs
Ascert-code:	07-D070042.01
Projectnummer rapport:	21.1228
Datum autorisatie:	17 januari 2022

2. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest	
Naam inventarisatiebedrijf:	
SCA-code:	
Projectnummer rapport:	
Datum autorisatie:	

Omschrijving van onvoorzien asbest		
Omschrijving	Plaats	Hoeveelheid

Asbestverwijderingsbedrijf						
Naam bedrijf:						
SCA-code:						
Naam:			Handtekening:			
Verzonden naar:	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Door (naam):						
Datum:						
Paraaf:						

Verzendlijst: 1= AIB; 2= AIB onvoorzien; 3= gemeente; 4= eigenaar; 5= opdrachtgever.